

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
UDトラックス	平成24年8月	KQG-CD5ZA	冷凍パン	CD5ZA-10273		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
621,185km	380PS/279KW	A/T エスコット 1 2速		エア-	長:9,250 mm 高:2,190 mm	幅:2,280 mm 門高:2,170 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ ロッカーケース オイルクーラー付近漏れ _れ
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹き返し	◎

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	△	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン。

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、タバコ穴
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ミラーヒーター付き

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ※上物年式違い。
記録簿 ○

タイヤ残量





単位: mm

9	10		
—	—		
3	3	4	2
8	7	11	9
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スヘア			
	—	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F050803」	平成17年3月
【備考】左サイドドア観音開き、フェリーフック2対、ラッシング2段、ジョロダー4列、エアリブ、天井結露防止シート、庫内灯庫内灯4個、UVオン消臭器、水抜き穴4カ所。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU 100SA-CNA 「397100092BL」	平成25年3月
【備考】-35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

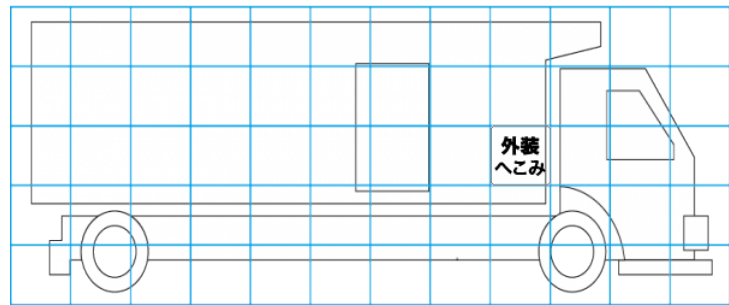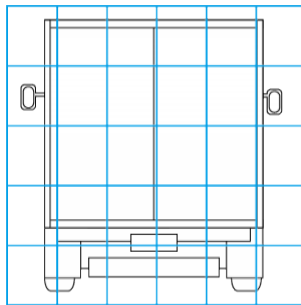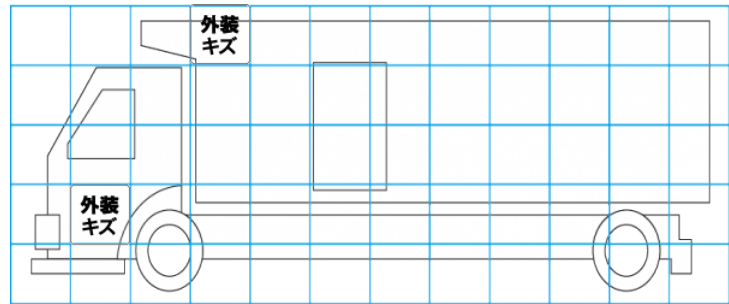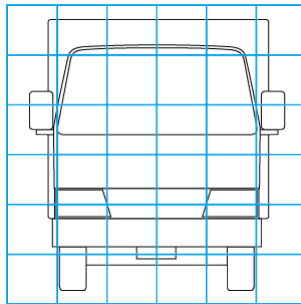

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ