

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成27年11月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-511513		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
545.996km	380PS/279KW	M/T 7速		エア-	長:9,600 mm	幅:2,390 mm
					高:2,600 mm	門高:2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	へたり、タバコ穴、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ワイパー	○	水拭き悪い
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ミラー	○	カバー傷
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	腐食 フロントパイプ	オーディオ	◎	ラジオCD付	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ傷

記録簿 有 (H28,11~R1,11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	10	9	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
9	9	9	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア 7 12				スペア 245/70R19.5 245/70R19.5			
素材：アルミ				備考：スペアータイヤのみ、スタッドレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W-08295	平成27年(不明)
【備考】センターローラー。ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯6ケ。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

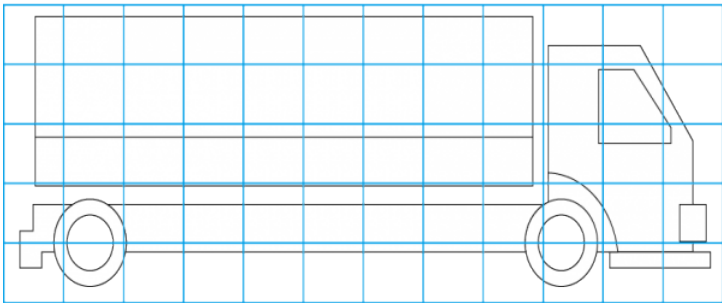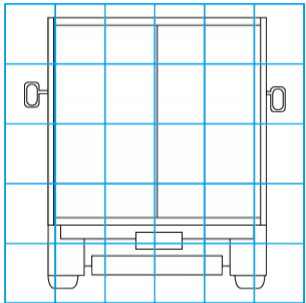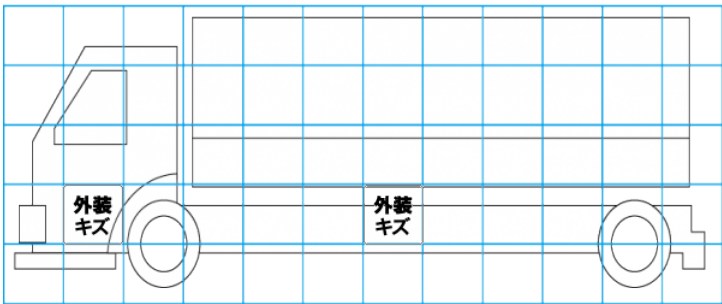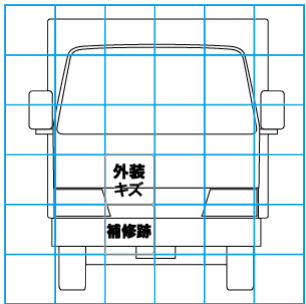

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----