

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年4月	QPG-FU64VZ	冷凍バン	FU64VZ-521524-B	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
758,292km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,360 mm 高:2,260 mm	幅:2,270 mm 門高:2,160 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
フラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W(運転席)	◎		
P/W(助手席)	◎		
坂道発進装置	◎		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	◎	カラー	
電格ミラー	◎		
ETC	◎		
タコグラフ	◎	アナログ	

点検項目	上物仕様	
	結果	状態
床材質	/	アルミ 床キーストン

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	左メインミラー—ミラー 部分外れ

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本、
エアクリーナーシュノーケル取り付けブッシュ切れ
記録簿 有 (H30/5~R5/11)

▼ **タイヤ残量**

単位: mm





	4	2	
	—	—	
3	5	5	4
3	6	5	5
スベア		10	—

タイヤサイズ			
	<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>	
	—	—	
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>

<u>スピア</u>	<u>295/80R22.5</u>	—	
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	パブコ	「18-4212」	平成18年7月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯2ヶ、水抜き穴4箇所、左サイド観音ドア（ステンレス）、断熱材厚み リヤ100mm、サイド75mm			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU73E5-CN	平成18年6月
【備考】-30℃設定、2h(34.5℃→2℃) 確認、エンジン側コーションプレート一部欠損			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

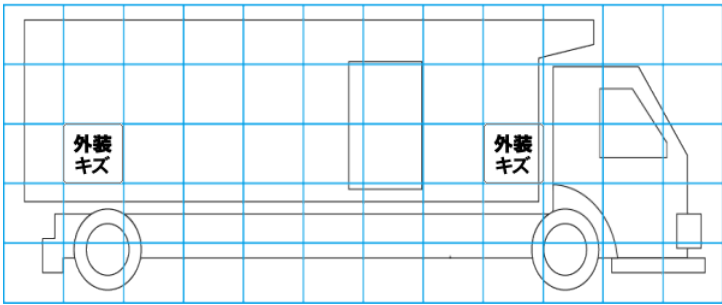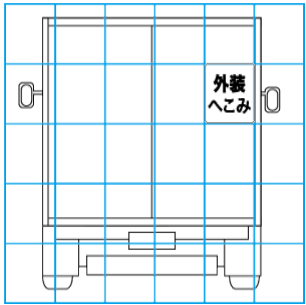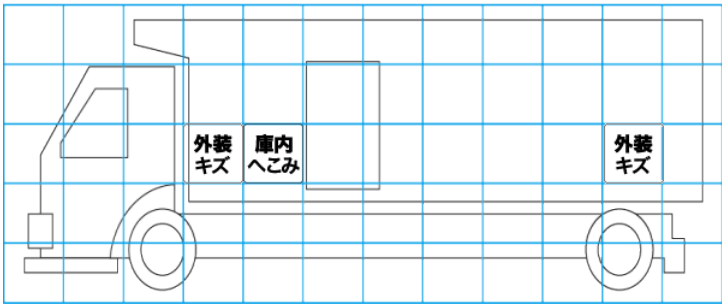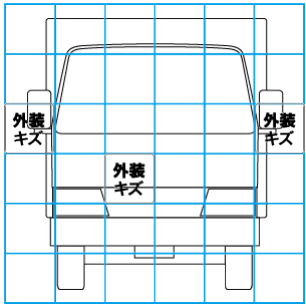

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----