

車 両 情 報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成18年12月	PB-NPR81AN	ドライバン	NPR81-7028461		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
158,529km	130PS/96KW	M/T 5速		バキューム	長：4,600 mm 高：2,160 mm	幅：2,080 mm 門高：2,120 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後： 左割れ
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ミラー	○	右ミラーが壊
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	△	DPD再生不良（エキブ レ不良のため）	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	/			◎		リーフサス	◎	
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ	◎	カラー カラー	エアサス	/	
			電格ミラー	/		パワーステアリング	○	右ロッドエンドブッシュ破れ。
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
異音	○	カタカタ音あり				異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ、キズ、部品欠品欠品あり。インパネ取付け不良。リヤ左テールレンズヒビ。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			225/70R16	225/70R16		
—	—			—	—		
6	5	7	4	225/70R16	205/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		225/70R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	キタムラ	T07-2133	平成18年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2個。ベンチレータ前2個、後2個。90度ストッパー付。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	キタムラ	AL-10	平成18年
【備考】PG寸法：全長1500mm全幅2095mm（有効長1260mm有効幅2025mm）最大荷重1000kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

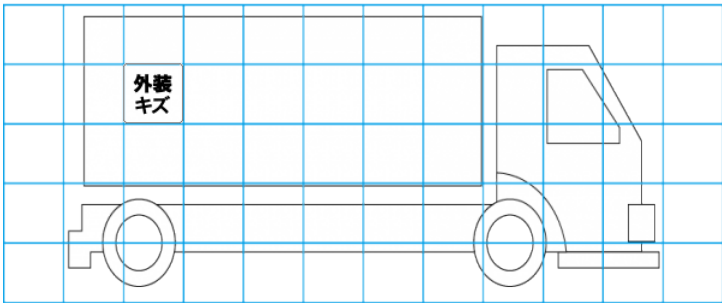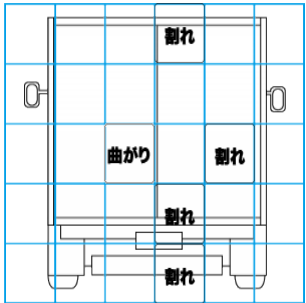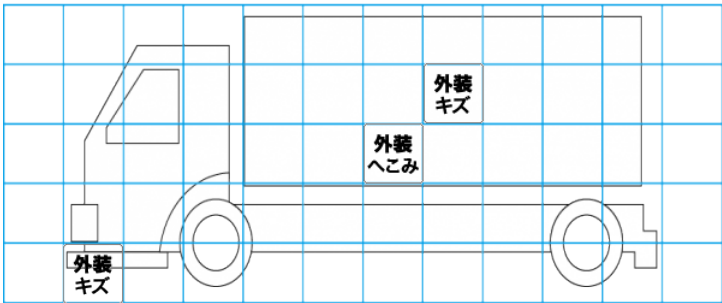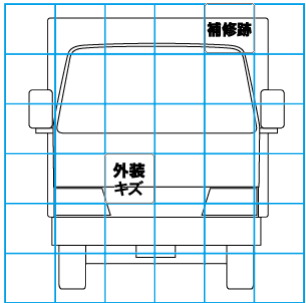

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------