Bid:R07.06/28 <b>♥ いら BROUP 車両チェックシート</b> 管理番号:1136028										36028				
車両情報														
車名 初年度登録					型式			形状		車台番号				
日野			平成30年3月	3	2DG-FR1AHG			冷凍バン		FR1AH-101021-B				
走行			馬力		シフト			ブレーキ	=	ボディ内寸				
769,564km			380PS/279KW		M/T 7速			エアー		長:9,500 mm幅:2,280 mm高:2,300 mm門高:2,300 mm				
◎:良好	0:	通常走	E行問題なし	△:要	修理    /	:装備	無し	※あくまでも	5当社料	判断基準によ	るもので	<b>ੱ</b> ਰ		
•	エンジ	ン			•	電装脚			•		キャヒ	<b>ゴン</b>		
点検項目	結果		状態	_	点検項目	結果		状態		点検項目	結果	状態		
異音 オイル混入 オイル漏れ 水混入 水漏れ 燃料漏れ 排気 マフラー	© 0 0 0 0	オイ) ク滲。	ルキャチャータンみ		エアコン スターター オルタネーター P/W (運転席) P/W (助手席) 坂道発進装置 異常ランプ オーディオ バックカメラ	<ul><li>○</li><li>○</li><li>○</li><li>○</li><li>○</li><li>○</li><li>○</li></ul>	力ラ·		へ ウワミ <b>/</b>	ート ッドライト インカー イパー ラー 点検項目		関係		
ターボ	0	••••	•••••	•	電格ミラー	0	73 7	•••••		ーフッス アサス	4	リヤエアサス		
冷却水吹返 ▼ 点検項目 ギア鳴き	結果 ⊚	ション	ン 状態	: =	ETC タコグラフ <b>ア</b> 点検項目	• • • • • •		状態	/\	フステ ンドル 料タンク	0	擦れ スチール 300L 300L		
ギア抜け クラッチ	(O)	·••••		•••	床材質	/	アル	ミ ストン	,	点検項目	結果	状態		
異音 オイル漏れ リターダ	0		<b>ス磁石式</b>						デ	イル漏れ フロック	© •	ピニオンシール 、 キャリア取付面 滲み		
				-17	本、ドアキー1本、	ボデ-	-‡-	1本、左サイドド	アキー	1本				
記録簿	有(R3)	/12、	R4/4、R6/5)											
<u> </u>	タイヤ	残量		_	<u>r</u>			タイヤ	サイス	ズ				
	6	5	<u>単位:mm</u> ] ]	<u>1</u>			29	95/80R22 <u>.5</u> —	29	5/80R22 <u>.</u> 5	<u>5</u>			
3	4	4	4		275/80R2	2.5	2	75/80R22.5	27	5/80R22.5	<u> </u>	275/80R22.5		
9	10	9	10		275/80R2	2.5	2	75/80R22.5	27	5/80R22.5	5 :	275/80R22.5		

スペア

備考:2軸目スタッドレス

素材:アルミ


295/80R22.5


13


スペア


上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式							
冷凍バン	トランテックス	「V024D13-11」	平成30年1月							
【備考】 左サイドドア観音扉 (前後2ケ所) 、フェリーフック、ラッシングレール2段、ジョロダー 4列、水抜き穴4ケ、LED庫内灯5ケ、庫内キズ・凹み・汚れ有。										
冷凍機	サーモキング	UT1200SR	平成30年							
【備考】-29℃設定(約1H後、29.1℃→7.3℃)										
【備考】										

外装状態									
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石						
有	確認済	無	点傷有						

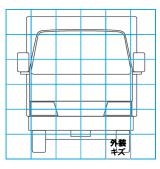

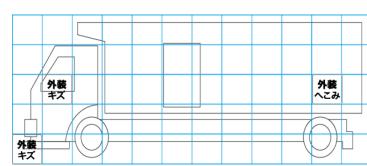

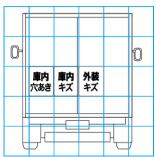

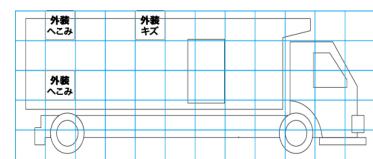

[外装] [ボデー内]

<b>外装</b> キズ	<b>外装</b> へこみ	うき	曲がり	#ビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
-----------------	------------------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-----------	---------