

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年5月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-510029-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
499,657km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア-	長: 9,650 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,640 mm 門高: 2,540 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。右ドアメッキカバー割れ。
ボデーキー2ヶ(固着の為使用不可)、燃料タンクキー4本、スマートキー2ヶ。
※R6/02月: 走行461,830km時クラッチOH(記録簿有)
記録簿 有 (R2/5~R6/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	8	8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
7	4	5	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		5	—	スペア		245/70R19.5	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	959A0602	令和 3年
【備考】 引出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。門門口左右下部プロテクター欠品。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

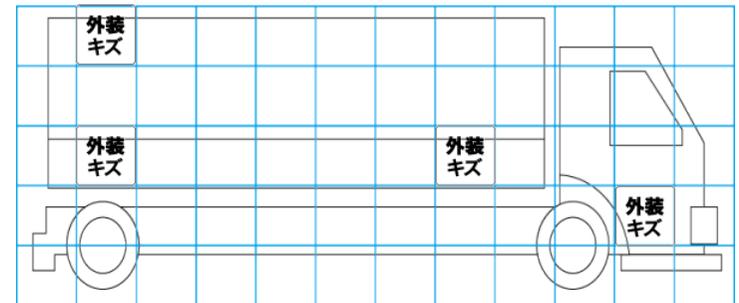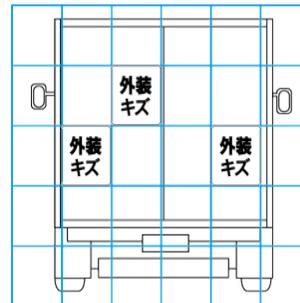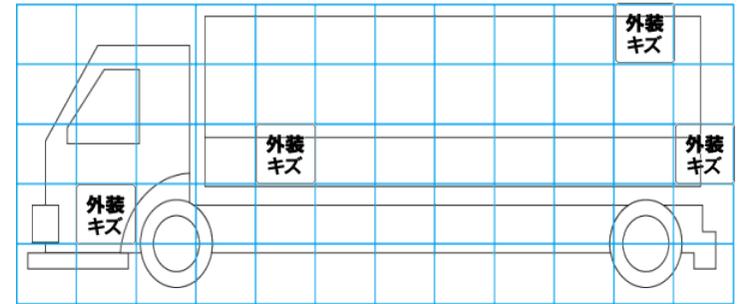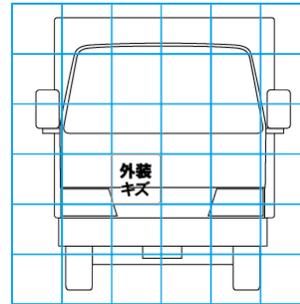

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ