

車両情報						
車名		年式	型式	形状	車台番号	
UDトラック		平成23年8月	LKG-CG5ZA	アルミウィング	CG5ZA-01021-A	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
524.247km	380PS/279KW	A/T エスコット 1 2速		エア-	長: 9,610 mm 高: 2,660 mm	幅: 2,370 mm 門高: 2,540 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー オイルエレメント付近 滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
フット	◎	R2/1月27日点検済
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ		
オーディオ (不具合)	◎	
バックカメラ (色)	—	カラー
バックカメラ (不具合)	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト (種類)	—	H I D
ヘッドライト (不具合)	◎	
ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス (種類)	—	リヤエアサス
エアサス (不具合)	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。※R2.1月 522,942Km時ディーラーにて、クラッチ（OH）済。
記録簿 有（R2/1）

タイヤ残量

単位: mm

9	10		
9	10		
6	6	7	5
2	2	2	2
スベア		2	一





タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
	スベア	<u>245/70R19.5</u>	—

素材：鉄

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	11W-06129	平成23年
【備考】エアージョロダー4列。 ラッシングレール2段。 引き出しフック9対。 可倒式中柱。 庫内灯4ヶ。 90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

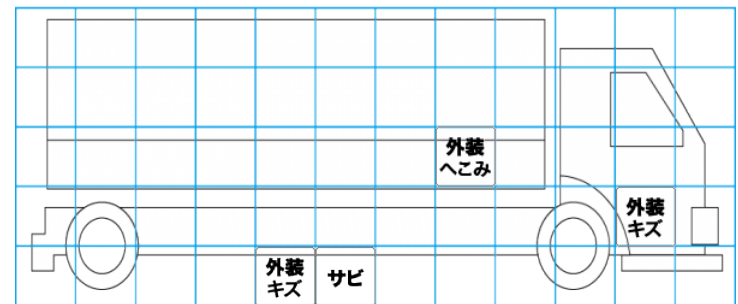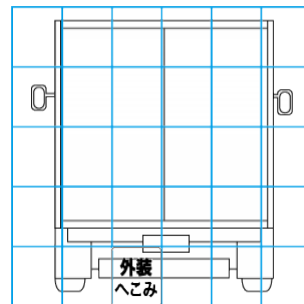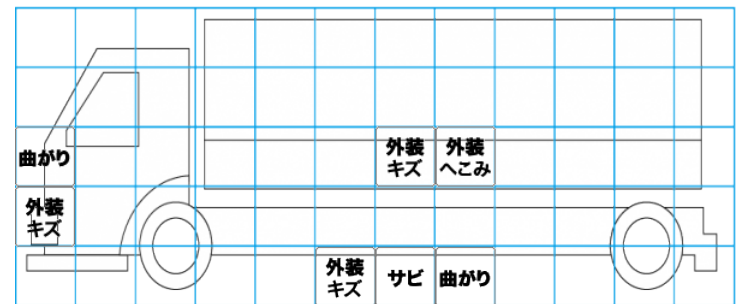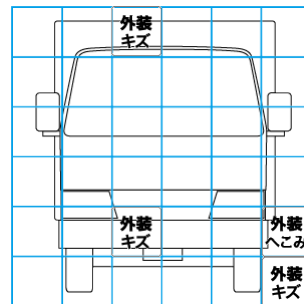

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ