

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年12月	QPG-FS64VY	冷凍バン	FS64VY-510053
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
374.958km	380PS/279KW	A/T イノマツト 12速	エア－	長：9,230 mm 幅：2,240 mm 高：2,230 mm 門高：2,200 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	－	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎				前： 後： サイド： 右割れ、左割れ
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ウィンカー	○	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ワイパー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		ミラー	○	左カバー割れ。右カバ －キズ
マフラー	◎		オーディオ	－				
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎				
冷却水吹き返し	◎							
ミッション			バックカメラ (色)	－	カラー カラー	走行関係		
点検項目	結果	状態	バックカメラ (不具合)	◎		点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		電格ミラー	◎		ハンドル	◎	擦れ
ギア抜け	◎		ETC	◎	標準	エアサス (種類)	－	リヤエアサス
クラッチ	/		タコグラフ	◎	デジタル	エアサス (不具合)	◎	
異音	◎					パワーステアリング	◎	
オイル漏れ	◎					リーフサス	◎	
リターダ	/					燃料タンク	◎	スチール 300L
デフ						点検項目		
点検項目	結果	状態				異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項 カブ内汚れ、キズ。リヤ4本ショックアブソーバにじみ有。
記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	5			245/70R19.5	245/70R19.5	
	7	6			245/70R19.5	245/70R19.5	
1	1	2	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	3	9	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	2	－		スベア	245/70R19.5	－	
素材：鉄				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F151643	平成27年
【備考】断熱材：リヤ45mmサイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯5個。リヤ扉90度ストッパー付き。水抜き穴前2個。内壁前側クッション材割れ。簡易間仕切り付き。			
直結	東プレ	XV72LOC-U、XL42LOC-U	平成27年
【備考】2エバ仕様。－30℃設定で1h +1.0℃→ 前室－13.0℃ 後室－11.5℃。			
跳ね上げゲート	極東開発工業	G21003C-	平成27年
【備考】PG寸法：全長1550mm全幅2355mm（有効長1290mm有効幅2210mm）。最大荷重1000kg。ラジコン付き（通信不良）。跳ね上げ手動式。フロアストッパー不良。			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

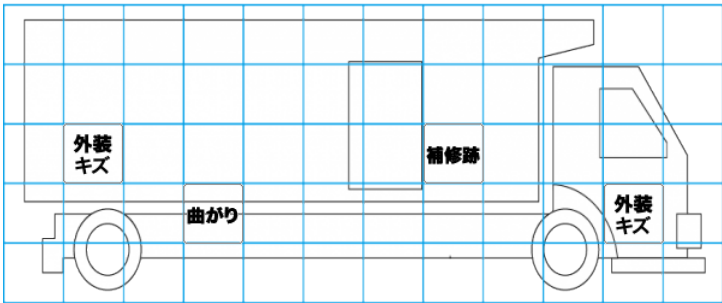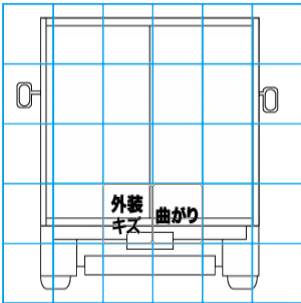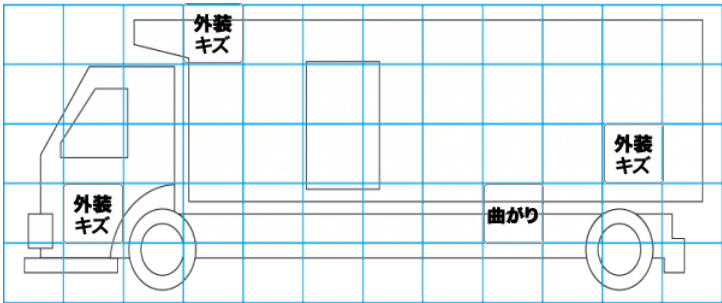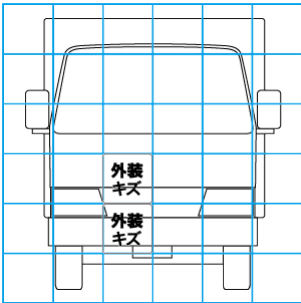

【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	