

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成26年10月	SKG-NKR85YN	塵芥車	NKR85Y-7004869	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	
175,248km	150PS/110KW	M/T 6速		バキューム	
			ボディ内寸	長: mm	幅: mm
				高: mm	門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	ビニールカバー破れ。
オイル混入	◎		スターター	◎				破れ
オイル漏れ	○	エンジンとミッションの継ぎ目付近にしみ	オルタネーター	◎		ヘッドライト(種類)	-	ハロゲン
水混入	◎		パワーウィンドウ(運転席)	◎		ヘッドライト(不具合)	◎	
水漏れ	△	アッパータンク漏れ	パワーウィンドウ(助手席)	◎		ウィンカー	◎	前: 後: サイド:
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ワイパー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		ミラー	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	-		走行関係		
ターボ	◎		オーディオ(不具合)	◎		点検項目	結果	状態
冷却水吹き返し		水漏れの為確認不可	バックカメラ	-		ハンドル	◎	
ミッション			バックカメラ(色)	-		エアサス(種類)	-	
点検項目	結果	状態	バックカメラ(不具合)	◎		エアサス(不具合)	/	
ギア鳴き	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ギア抜け	◎		ETC	/		リーフサス	◎	
クラッチ	○	残量少ない	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎		異音	◎		異音	◎	
リターダ	/		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	/		デフロック	/	

特記事項 室内汚れ大、タバコヤニ。
記録簿 有 (H28/10~R2/10)





タイヤ残量			
単位: mm			
5	5		
-	-		
5	6	1	6
-	-	-	-
スペア	-	-	

タイヤサイズ			
205/70R17.5	205/70R17.5		
-	-		
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
-	-	-	-
スペア	-	-	

素材: 鉄 備考: ホイールキャップ。スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GTO44-	平成26年10月
【備考】プレス式。4.9立米。連続作動車。立米数コーションプレート欠品。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無

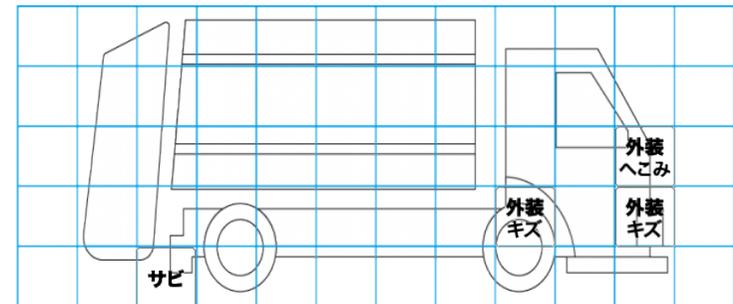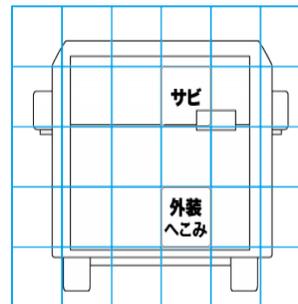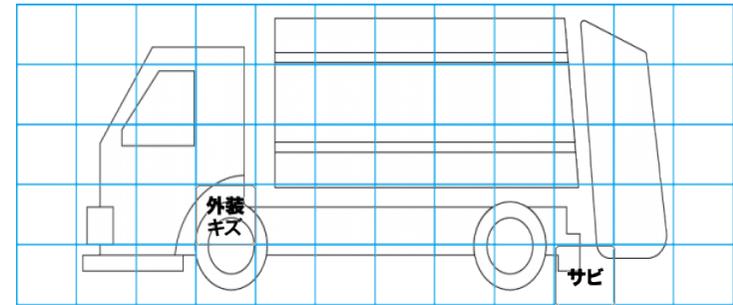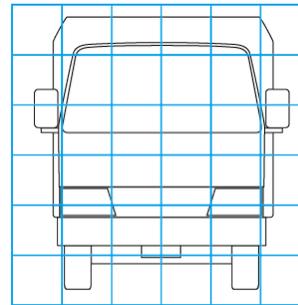

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----