

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年2月	QPG-FW1EXEG	冷凍バン	FW1EXE-15413	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
508,737km	380PS/279KW	M/T 7速		エアー	長：9,380 mm 幅：2,290 mm 高：2,290 mm 門高：2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト（種類）	－	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト（不具合）	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ（運転席）	◎		ウィンカー	前：◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ（助手席）	◎			後：◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎			サイド：◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		ワイパー	◎	
マフラー	◎		オーディオ	－		ミラー	◎	
ターボ	◎		オーディオ（不具合）	◎		走行関係		
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ（色）	－	カラー	点検項目	結果	状態
ミッション			バックカメラ（不具合）	◎		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		エアサス（種類）	－	リヤエアサス
ギア鳴き	◎		ETC	◎	2.0	エアサス（不具合）	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	／		パワーステアリング	◎	
クラッチ	◎		デフ			リーフサス	◎	
異音	◎		点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
オイル漏れ	◎		異音	◎		デフ		
リターダ	／		オイル漏れ	◎		点検項目	結果	状態
			デフロック	◎		異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項	キャブ内汚れ、傷。スベアータイヤ、キャリア無。
記録簿	有（H28.5"R2.11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	5	7	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	5	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		－	－	スベア		－	－
素材：アルミ				備考：スタッドレスタイヤ。リヤ再生タイヤ2本。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F155234	平成28年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段（後方3段）。庫内灯5ケ。水抜き穴前2ケ。90度ストッパー。			
直結（スタンバイ付）	東プレ	MG82LSC-T	平成28年
【備考】-30℃設定 1hで+13.5℃ → ±0℃ 確認。スタンバイコード付。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-	平成28年
【備考】最大荷重1000Kg。2枚折り。庫内リモコン付。ラジコン付。PG寸法：全長1570mm、全幅2290mm、有効長1235mm、有効幅2210mm。			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

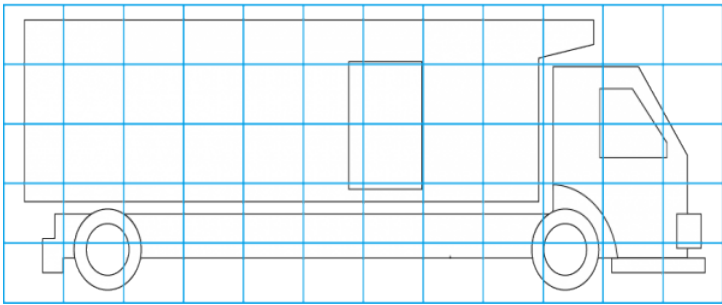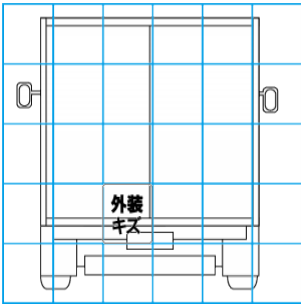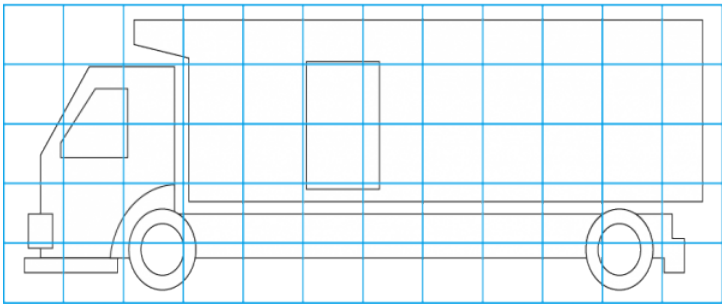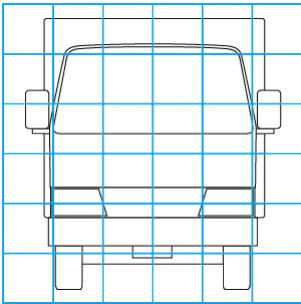

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ