

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
日野	平成28年1月	TKG-GD7JMAG	冷凍バン	GD7JMA-10234		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
421,797km	240PS/177KW	A/T プロシフト 6速		エア-	長: 6,730 mm	幅: 2,290 mm
					高: 2,050 mm	門高: 2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	—	H I D
オイル漏れ	○	エアークンプレッサー 付近にしみ。	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	右ヒーターきかす。
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	—		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	○	アンテナ折れ	ハンドル	◎	
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	—	カラー カラー	エアサス (種類)	—	リヤエアサス
ミッション			バックカメラ	◎		エアサス (不具合)	○	ひび
点検項目	結果	状態	バックカメラ (不具合)	◎		パワーステアリング	◎	
ギア噛み	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		ETC	◎	標準	燃料タンク	◎	スチール 100L
クラッチ	/		タコグラフ	/		デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。

記録簿 ○

タイヤ残量

単位：mm

10	10		
—	—		
9	10	9	9
—	—	—	—
スベア		3	—

タイヤサイズ





245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—		
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—
スベア		245/80R17.5	—

素材：鉄

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F154598	平成27年12月
【備考】床アルミシステムフロアー、ラッシング2段、庫内灯4ヶ、水抜き穴2ヶ、送風機2機、間仕切付、90度ストッパー。 断熱リヤ50mmサイド75mm。			
直結	東プレ	XV72LOC-U	平成27年
【備考】-30℃設定。1hで（F+3.5℃・R+7.0℃）→（F-18.0℃・R-17.0℃）確認。			
跳ね上げゲート	極東開発工業	G21002C-	平成27年
【備考】跳ね上げ手動式。全長1550mm全幅2355mm、有効長1290mm有効幅2210mm。ラジコン欠品。			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済		点傷有

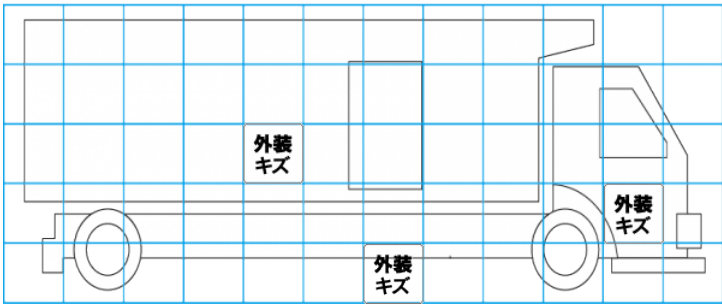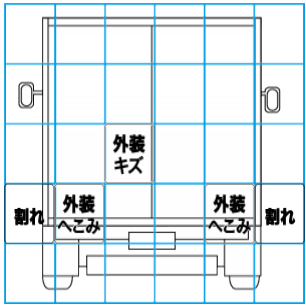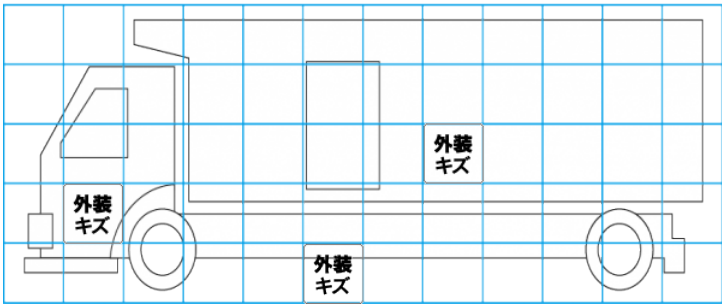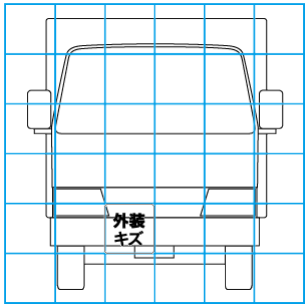

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------