

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成28年1月	TKG-GD7JMAG	冷凍バン	GD7JMA-10230
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
409.011km	240PS/177KW	A/T プロシフト 6速	エアー	長：6,710 mm 幅：2,290 mm 高：2,050 mm 門高：2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト（種類）	－	H I D
オイル漏れ	○	エアークOMPレッサ－付近にしみ。	オルタネーター	◎		ヘッドライト（不具合）	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ（運転席）	◎		ウィンカー	○	後：左割れ
水漏れ	◎		パワーウィンドウ（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	－				
ターボ	◎		オーディオ（不具合）	◎		走行関係		
冷却水吹き返し	◎					点検項目	結果	状態
ミッション						ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	バックカメラ（色）	－	カラーカラー	エアサス（種類）	－	リヤエアサス
ギア鳴き	◎		バックカメラ（不具合）	◎		エアサス（不具合）	○	ひび
ギア抜け	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
クラッチ	／		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
異音	◎		タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
オイル漏れ	◎					デフ		
リターダ	／					点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項

キャブ内汚れ、キズ。



記録簿

○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4	—	—	245/80R17.5	245/80R17.5	—	—
3	3	3	3	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		245/80R17.5	—
素材：鉄				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F154596	平成27年12月
【備考】床アルミシステムフロアー、ラッシング2段、庫内灯4ヶ、送風機2ヶ、間仕切付き、水抜き2ヶ、90度ストッパー、観音扉外枠ワレ。断熱リヤ50mm、サイド75mm。			
直結	東プレ	XV72LOC-U	平成27年12月
【備考】-30℃設定。1hで（F+10.5℃・R+10℃）→（F-14℃・R-13.5℃）確認。送風機2機。			
跳ね上げゲート	極東開発工業	G21002C-	平成27年
【備考】跳ね上げ手動式。最大荷重1000Kg、全長1550mm全幅2355mm・有効長1290mm有効幅2210mm。ラジコン欠品。			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)

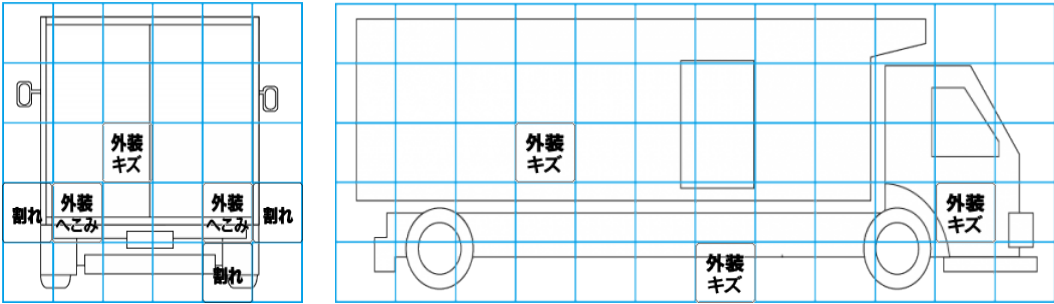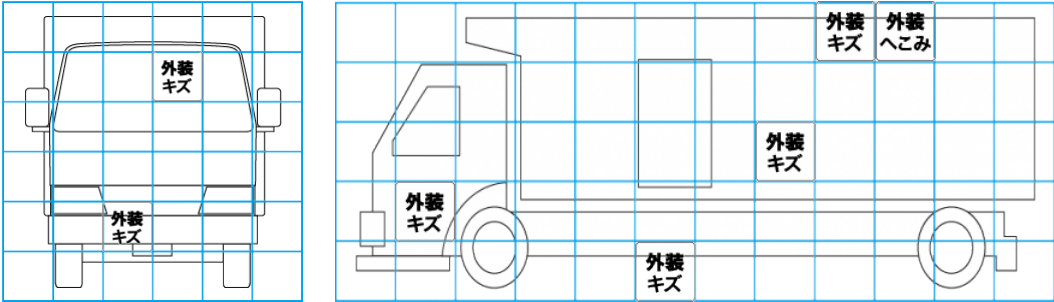

【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	