

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成23年3月	BKG-FC7JJYA	冷凍バン	FC7JJY-13206
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
475.876km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長：5,830 mm 幅：2,150 mm 高：2,100 mm 門高：2,080 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	—	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	—	カラー
バックカメラ（不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト（種類）	—	H I D
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	○	リヤ左右レンズひび。
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス（種類）	—	
エアサス（不具合）	/	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。運転席ドア灰皿フタ欠品。インパネポケット穴あきあり。

記録簿 ()

タイヤ残量			
単位：mm			
8	7		
—	—		
6	7	7	8
—	—	—	—
スベア			
	8	—	





タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア		225/80R17.5	—

素材：鉄

備考：スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	4KV0327-07「HFCJA-	平成23年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド50mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。水抜き穴前2ケ。リヤ保冷カーテン。			
直結	菱重	TDJS50A-L2	平成23年
【備考】-30℃設定。（ 1hで +15℃ → -7℃ 確認 ）。			
格納ゲート	トランテックス	TRKA50A-	平成23年
【備考】最大荷重1000Kg。庫内PGリモコン付。PG寸法：全長1555mm、全幅2200mm、有効長1300mm、有効幅2060mm。			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

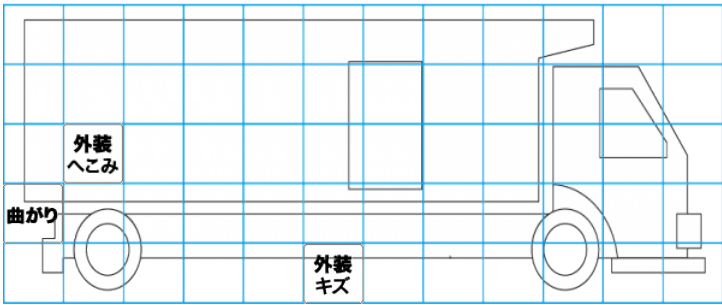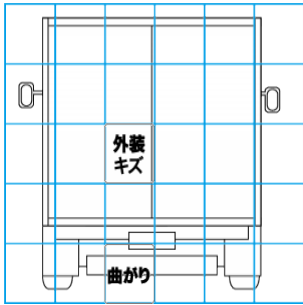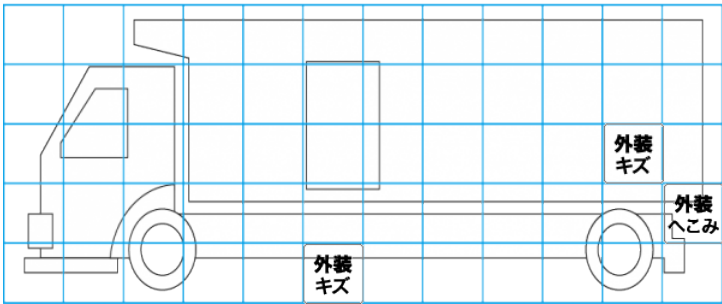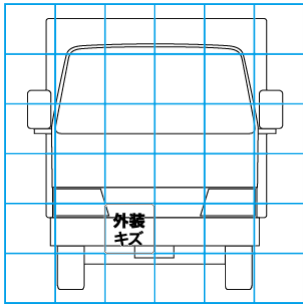

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】