

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成26年11月	QKG-CW5ZL	クレーン付平	CW5ZL-30023-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
203.275km	380PS/279KW	M/T 7速	エア―	長：8,700 mm 幅：2,410 mm 高：600 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	―	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	―	
バックカメラ（不具合）	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴
ヘッドライト（種類）	―	H I D
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス（種類）	―	
エアサス（不具合）	／	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L スタッドレスタイヤ

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 乗車定員1名。2デフ。キャビン汚れ傷。エアタンク付近エア漏れ有。





記録簿 ()

タイヤ残量			
単位：mm			
10	12		
―	―		
8	8	7	7
10	9	10	6
スペア		6	―

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	―	―	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア		11R22.5	―
素材：鉄		備考：スタッドレスタイヤ	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	山田車体	S14271	平成26年
【備考】丸カンフック（サイド11対、中央3対）。スタンション2対。鳥居アルミ縁板張り。鳥居上部左右ステンレス工具箱。作業灯2ケ。J型フック4ケ。リヤバンパー右カバー欠品。			
クレーン	ユニック	URU504「F529653」	平成26年
【備考】2.93t。4段。フックイン。ラジコン付。			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア 不可)

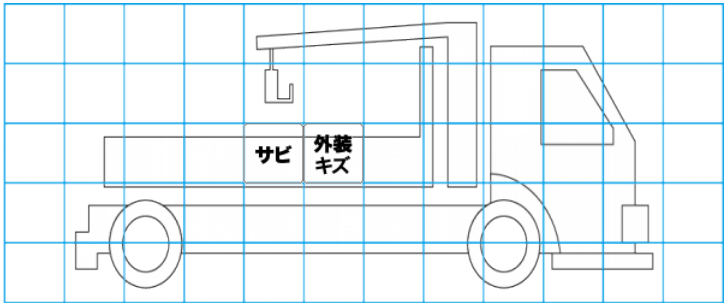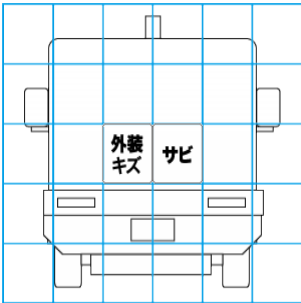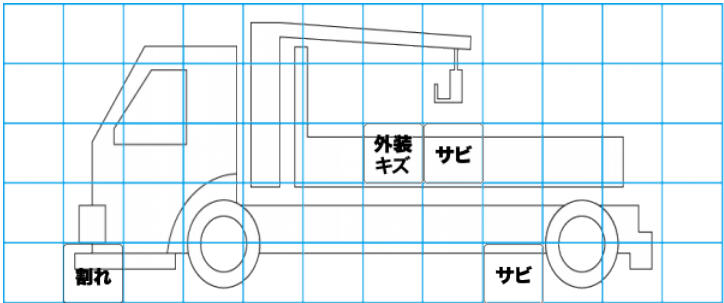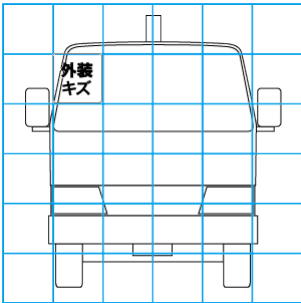

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ