

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年9月	QPG-FS64VZ	冷凍バン	FS64VZ-510029
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
419,600km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,790 mm 幅：2,300 mm 高：2,430 mm 門高：2,390 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き	エアコン	◎		シート	○	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	－	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	－		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	○	擦れ
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	－		エアサス (種類)	－	リヤエアサス
ミッション			バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (不具合)	◎	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	◎		ETC	／		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
クラッチ	◎		デフ			点検項目		
異音	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
オイル漏れ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎	
リターダ	／		オイル漏れ	◎		デフロック	◎	

特記事項 キャビン汚れ、傷。アイドリングストップ付。フロント右コーナパネル取付割れ（補修有）。
記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	5			245/70R19.5	245/70R19.5		
1	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
1	5	5	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	6	6	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				スペア			
—				—			
素材：鉄				備考：スタッドレスタイヤ。スペアキャリア無。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F152527	平成27年9月
【備考】 ジョロダ－レ－ル4列。ラッシュ－グレ－ル2段。庫内灯10ヶ。水抜き穴前後2対。パレ－ットガイ－ド左前外れ。			
直結	東プレ	XV72LOC-T	平成27年9月
【備考】 -30℃設定。（ 1hで +15℃ → -4℃ 確認 ）。			
格納ゲ－ト	極東開発工業	CG1003C-	平成28年
【備考】 *年式違い。最大荷重1000Kg。PG寸法：全長1570mm、全幅2285mm、有効長1235mm、有効幅2215mm。			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)

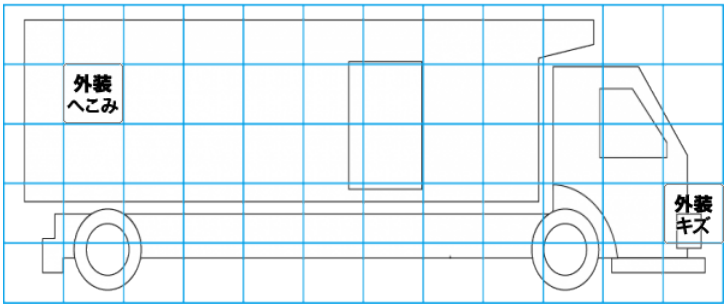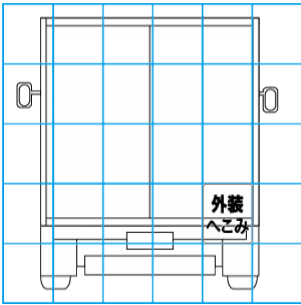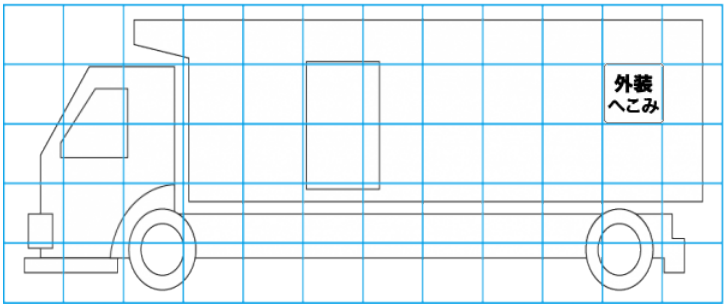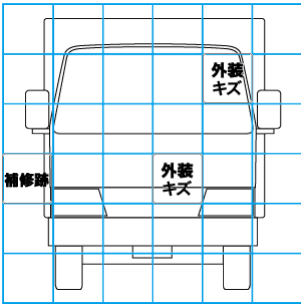

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ