

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成23年2月	BKG-XZU414M	ドライバン	XZU414-1015796
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
322,481km	136PS/100KW	M/T 6速	パキューム	長：4,600 mm 幅：2,080 mm 高：2,230 mm 門高：2,160 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有 異音は無し。	エアコン	◎		シート	○	破れ、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	－	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左キャップ割れ。
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	－		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	○	擦れ
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	－	カラー	エアサス (種類)		
ミッション			バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (不具合)	／	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
クラッチ	◎		デフ			点検項目	結果	状態
異音	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
オイル漏れ	／		異音	◎		オイル漏れ	◎	
リターダ	／		デフロック	／				



特記事項 *R1/5月：282017Km時クラッチオーバーホール済。キャブ内汚れ、傷。ヒューズBOXフタ欠品。テール左右取付ヒビ。
左ドアリフレクター欠品。

記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			205/70R17.5	205/70R17.5		
－	－			－	－		
5	6	5	4	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
－	－	－	－	－	－	－	－
スペア				7	－		
素材：鉄				備考：スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	6KV0156-02「HXDEL-	平成23年
【備考】ラッシングレール2段（後方3段）。庫内灯3ヶ。左観音扉式サイド扉。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001A-	平成23年
【備考】最大荷重1000Kg。庫内リモコン欠品。PG寸法：全長1210mm。全幅1990mm。有効長990mm。有効幅1915mm。			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

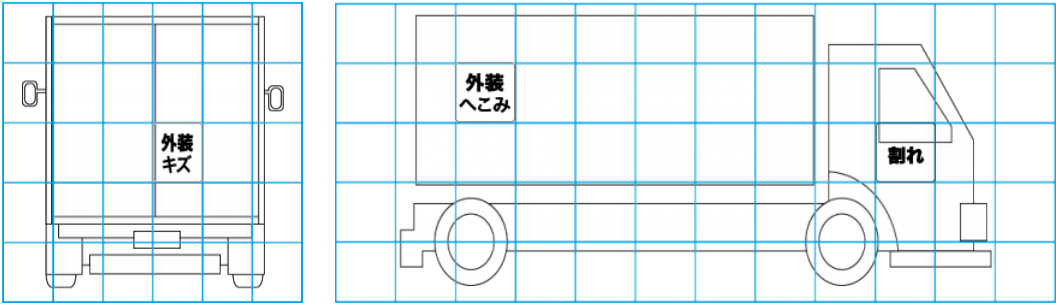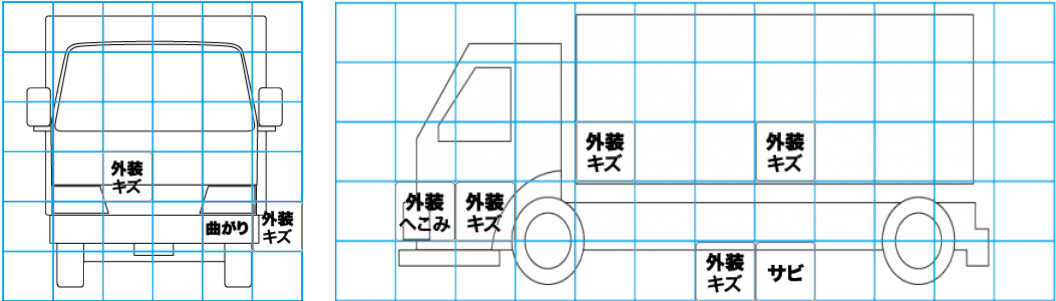

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ