

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成25年7月	TKG-FD7JKAG	冷凍バン	FD7JKA-10475
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
401,105km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：5,960 mm 幅：2,190 mm 高：2,090 mm 門高：2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	エンジン後部にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後： 右割れ、左割れ 後左右レンズひび
水混入	◎		パワーウィンドウ （運転席）	◎				
水漏れ	◎		パワーウィンドウ （助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー カラー	ハンドル	◎	
冷却水吹き返し	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
点検項目	結果	状態	ETC	◎	2.0	リーフサス	◎	
ギア鳴き	◎		タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		デフ			点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		異音	◎		異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							



持記事項 キャブ内汚れ、キズ。右テールランプレンズ割れ。ナンバー灯カバー欠け。

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	10		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
8	9	9	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				4	—	—	—
素材：鉄				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMF1「E5E2596」	
【備考】ラッシングレール2段。エアラインレール。庫内灯4灯。水抜き穴前後4か所。ジョロダーレール2列。リヤ扉3枚折。90度ストッパー付。断熱材サイド60mmリヤ60mm。送風ダクト付			
直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2	
【備考】－30℃設定（1Hで+8℃→－11℃確認）			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-	
【備考】2枚折。最大荷重1000kg。ラジコン付。P.G寸法：全長1570mm全幅2090mm（有効長1230mm有効幅2020mm）			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

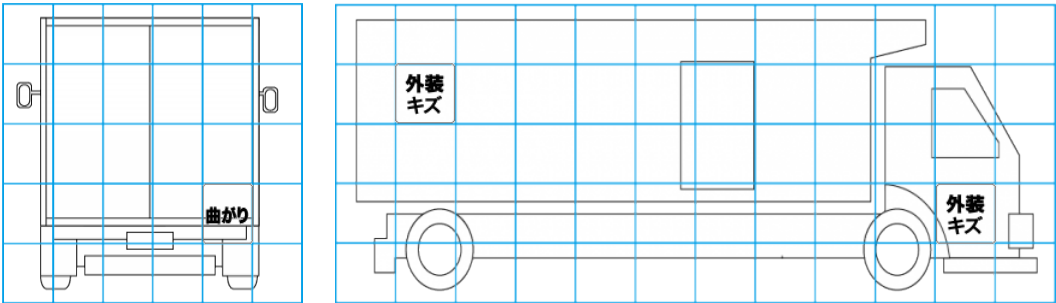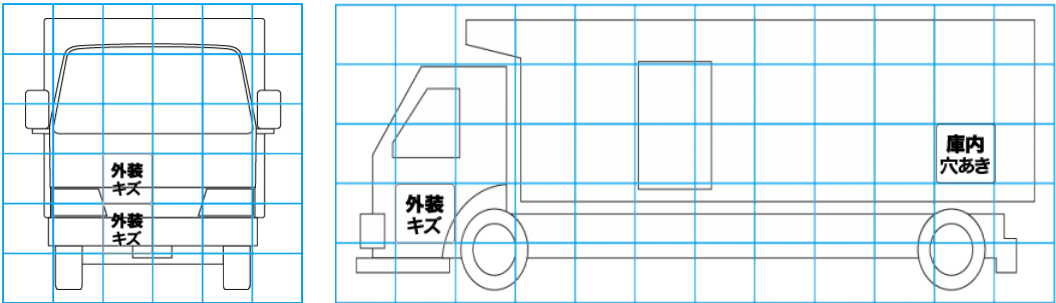

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ