

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年6月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7046290
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
約 487,789km	240PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,253 mm 幅：2,147 mm 高：2,056 mm 門高：2,062 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	ベルト鳴き
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	△	高圧パイプ NO.1高圧パイプシール より燃料吹き出し
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	閉める際キー音。
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり 、タバコ穴、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項 エンジン載せ替え済み。
記録簿 無（）

タイヤ残量			
単位：mm			
3	3		
—	—		
6	8	9	6
—	—	—	—
スペア		0	—

タイヤサイズ			
225/80R17.5		225/80R17.5	
—		—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：後ろ4本スタッドレス	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMF1「E5E2376」	平成25年3月
【備考】左サイドドア、床キーストン、ラッシング2段、天井結露防止シート、エアリブ、ホワイトウッド2段、庫内灯3ヶ所。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-	平成25年6月
【備考】-30℃設定。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-	平成25年2月
【備考】ゲート寸法 長さ1410 幅2000。リモコン付き。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

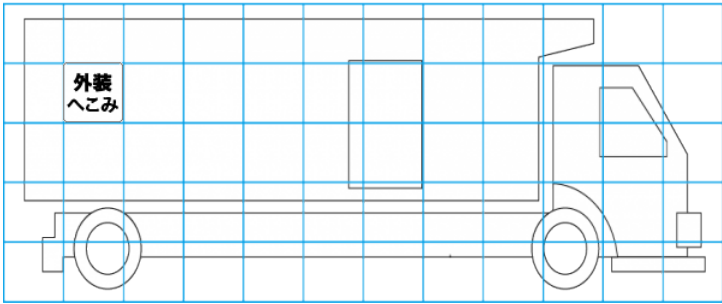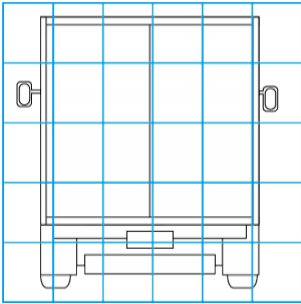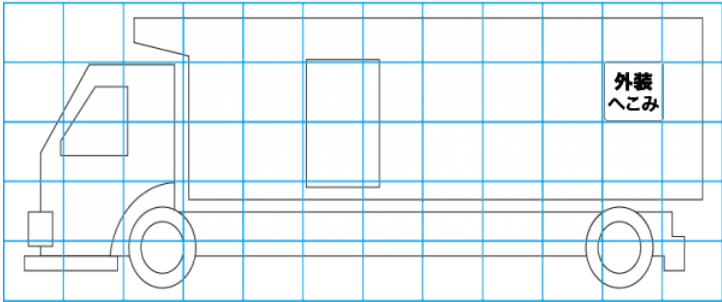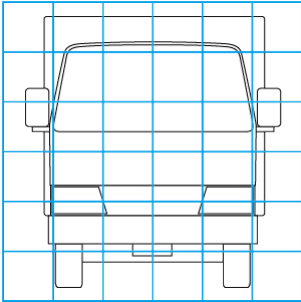

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ