
日付:RO3.0	5/31	fina e	RDUP 車両チ:	ェック	フシート	管:	理番号:	033	3028
車両情報									
車往	2	年式	型式		形状			車台番号	3
日野 平成28年4月		QKG-FE7JMAG	à	冷凍ウィング	FE7JMA-11321			1321	
走行	Ī	馬力	シフト		ブレーキ			ボディ	· 内寸
449,60	2km	260PS/191KW	M/T 6速		エアー		長:6,730 高:2,250		3:2,370 mm 高:2,170 mm
◎:良好○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです									
	エン	_		装関係				キャビン	
点検項目	結果	₹	点検項目	課	状態	_	点検項目	結果	状態
異音	0			〇 冷え	ない				れ、汚れ
オイル混入	0		スターター			^	ッドライト	∅ H	ID
オイル漏れ	. ©	<u>.</u>	オルタネーター	⊚ .		ウ	ィンカー	0	
水混入	0	:	パワーウィンドウ			ワ	イパー	©	
水漏れ	0	:	(運転席)	~ <u></u>		•••			ャップ
燃料漏れ	0		パワーウィンドウ (助手席)	© .		=	ラー	〇 ‡ 傷	ャップ欠品、カバー
排気	0	:		©	•••••	•••	•••••		io
マフラー	0	:						走行関	係
ターボ	0	:		⊚ .			点検項目	結果	状態
冷却水吹き返	し ©	:		©		IJ	ーフサス	0	
_	ミッシ	••••••	バックカメラ	○ カラ力ラ	i — 5 —		アサス	0 '	Jヤエアサス ひび
点検項目	結果	ョン 状態		©					υσ
		1//153		標準	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		フーステアリング		
ギア鳴き	0			□ 1示字○ アナ		/١	ンドル	O 1	察れ
ギア抜け	0				ログ	燃	料タンク		スチール
クラッチ	0			物仕様	J P 495	•••		2	200L
異音	0			果	状態			デフ	
オイル漏れ	© .		床材質	/ ステ	ンレス		点検項目	結果	状態
リターダ	◎ 引	<久磁石式				異	音	0	
								0	
								/	•••••
						···		i.í i	•••••
ゖ゙゠゚ヿ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゠゙゙ヹ゙゙゙゙゙゠゙゙゙゙゙゚゠゙゙゙゙゙゙゙゙	プロンチャ	海 マノドロンガラ	トップは ナルーカラン	,—;~,uT					


特記事項	『キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。右ルームランプ不灯。	
記録簿	有 (H28/8~R3/2)	


✓ タイヤ残量	タイヤサイズ						
単位: mm 1 1	<u>265/70R19.5</u> <u>265/70R19.5</u>						
2 3 3 3	265/70R19.5 265/70R19.5 265/70R19.5 265/70R19.5						
Z^Z 3 —	スペア <u>265/70R19.5</u> —						
	素材:アルミ 備考:						


上物仕様							
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式				
冷凍ウイング	トランテックス	2TA7995 「HFEMA-	平成28年				
【備考】断熱リヤ50mm、サイド50mm。ラッシングレール2段。引き出しフック6対。庫内灯4ケ。							
冷凍機/直結	菱重	TDJS60A-L2	平成28年				
【備考】-30℃設定 1hで+19℃ → -3.5℃ 確認。							
【備考】							
【佣专】							

外装状態						
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石			
有	確認済	無	点傷有			

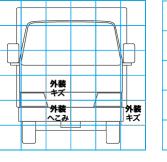

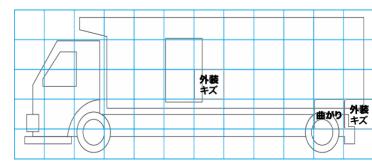

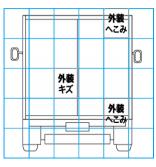

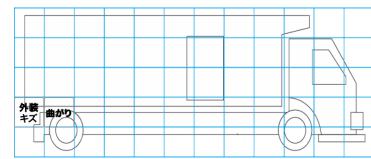

【外装】 【ボデー内】

外装・スペーク	外装 こみ うき	曲がり	护ビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	汚れ
---------	-------------	-----	----	-----	----	-----------------	-----------	------------------	----