

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年1月	QPG-FU64VZ	冷凍バン	FU64VZ-500048
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
752,826km	380PS/279KW	A/T イノマツト	エアー	長：9,330 mm 幅：2,270 mm 高：2,240 mm 門高：2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルパン シリンダーヘッド左側にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ、カバー外れ
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ、傷





記録簿 有 (R1/11～R2/11)

タイヤ残量			
単位：mm			
	4	4	
	—	—	
0	0	0	0
10	11	13	12
スベア			
	0	—	

タイヤサイズ			
	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア		275/80R22.5	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	LF140672	平成26年12月
【備考】ラッシング2段、ジョロダー4列、キーストン、庫内灯LED、サイドドア			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SAM-CNA	平成26年12月
【備考】2エバー、-35℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

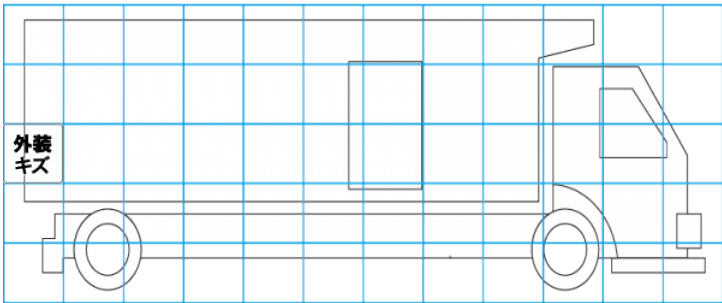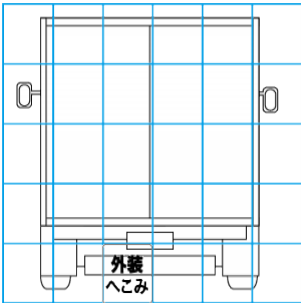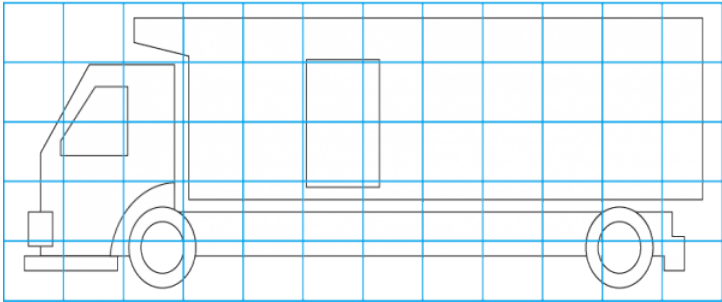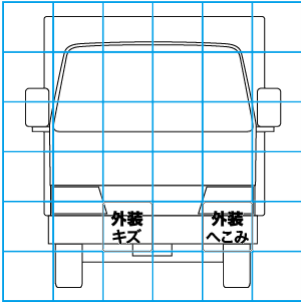

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】