

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成 9年1月	KC-CD45CVH	アルミウイング	CD45CV-10788
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
359,220km メーター改ざん	360PS/265KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,350 mm 高：2,470 mm 門高：2,320 mm



◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	冷えない	シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー ウォーターポンプ付近 オイル漏れ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	音出ない			
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	デジタル	燃料タンク	◎	スチール 200L 200L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	4速				異音	◎	
ギア抜け	◎		床材質	／	鉄板 縞鋼板。	オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項 ※エンジン回転計不良。
※キャブチルト作動不良。
※ブレーキ効き悪い。走行注意！！
記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	7			275/70R22.5	275/70R22.5		
—	—			—	—		
2	2	13	14	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
5	3	11	11	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
スペア				2	—		
素材：スチール				備考：リヤタイヤ8本=再生タイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	不明		平成 9年
【備考】ラッシング3段、庫内灯4個(3箇所破損)。※内張剥がれ、床板浮き、リヤドア開まり悪い。			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有

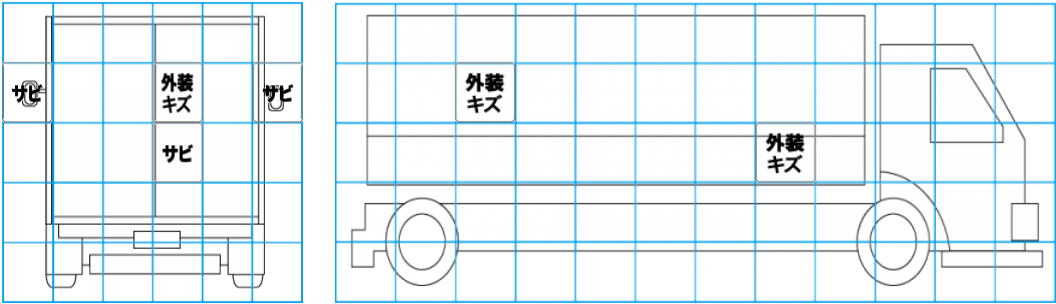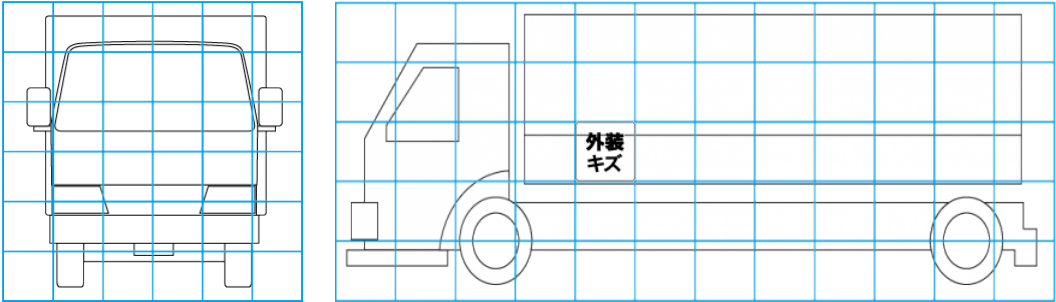

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ