

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成30年11月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-106520-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
248,245km	240PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,270 mm 幅：2,390 mm 高：2,420 mm 門高：2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎	

ミッション			上物仕様		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材
ギア抜け	◎				
クラッチ	○	残量少ない			
異音	◎				
オイル漏れ	◎				
リターダ	/				

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項	キャビン汚れ、庫内擦り傷、穴有り、右アオリリ番側曲がり、PG裏側陥没
記録簿	有 (H31/2～R2/10)

タイヤ残量			
単位：mm			
	4	3	
	—	—	
3	4	4	3
—	—	—	—
スベア			
	7	—	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア		225/80R17.5	—
素材：アルミ		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W023E03-05」	平成30年11月
【備考】 引出しフック5対、ラッシング2段、庫内灯3ヶ、90度ストッパー、庫内PGリモコン			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「18T058145N」	平成30年11月
【備考】 最大昇降質量1,000kg、全長1,570mm 幅2,190mmストッパー逆長1,380mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無

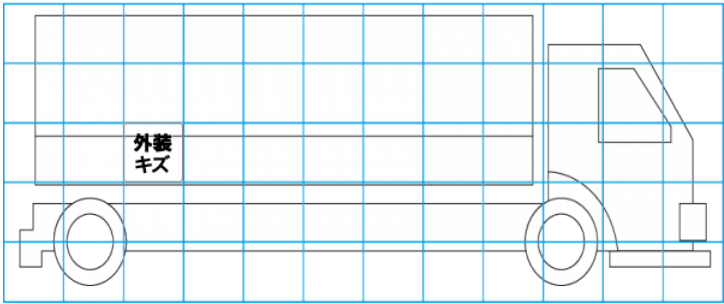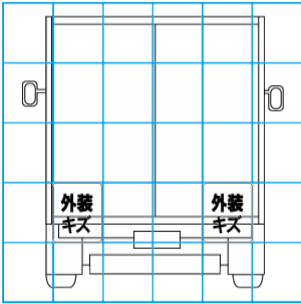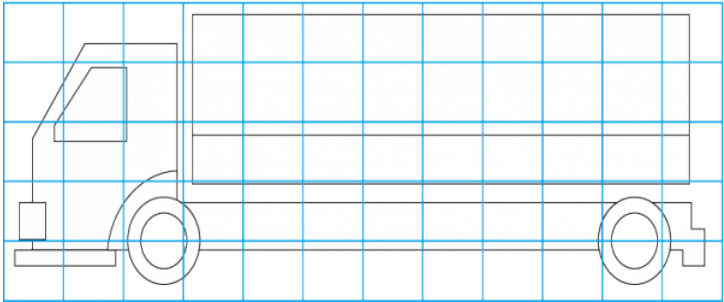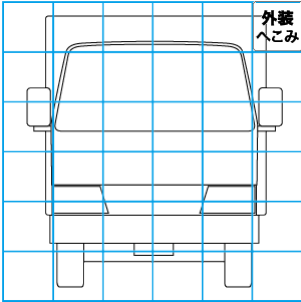

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ