

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
マツダ	平成26年10月	TKG-LPR85AN	ドライバン	LPR85AN-7002184	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
222.030km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長:4,480 mm 高:2,160 mm	幅:2,080 mm 門高:2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、タバコ穴
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー外れ 左ミラーのカバー割れ、キス
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。 ダッシュボード外し穴あり。アイドリングストップ付

記録簿 無 ○

タイヤ残量

単位: mm

	5	5	
	—	—	
4	4	5	5
—	—	—	—
スベア		4	—





タイヤサイズ

205/85R16		205/85R16	
—		—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—

素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライパン	キタムラ	T14-4853	平成26年10月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯3個、右サイド扉スライド式、前・側面内張り下部鉄板張り、門口下PG当り面曲り（PG開閉時ひっかかりあり）			
パワーゲート／跳ね上げゲート	キタムラ	AL-10	（不明）
【備考】最大荷重1000 k g、全長1500mm全幅2055mm（有効長1255mm有効幅1920mm）左シリンダーダストカバー外れ			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

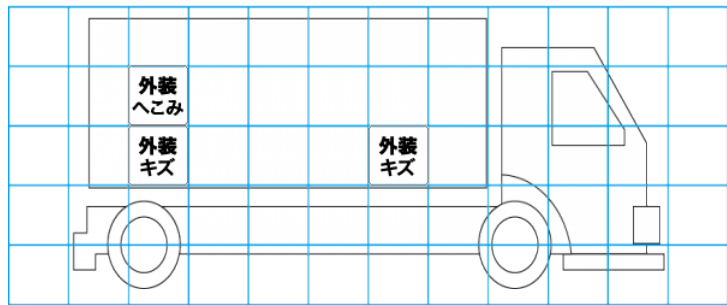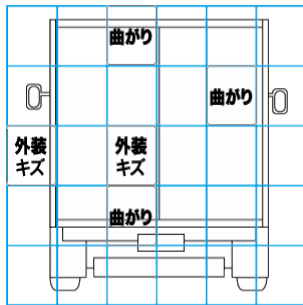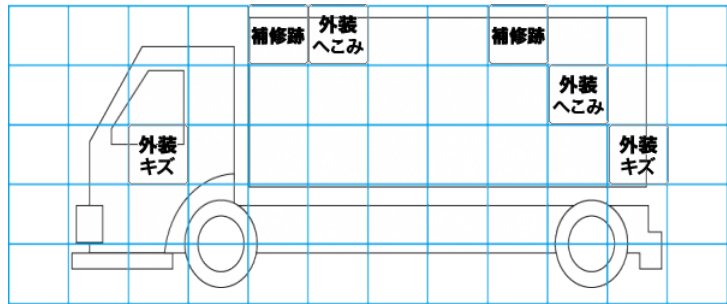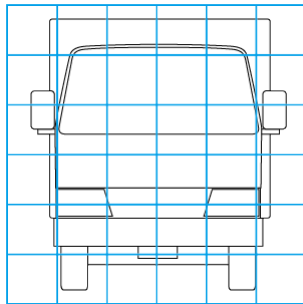

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------