

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成25年12月	TKG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7056469	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
304,445km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,260 mm 高:2,210 mm	幅:2,310 mm 門高:2,150 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	◎ 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ H I D
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	○ キャップ 右欠品。
走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	/
パワステ	◎
ハンドル	◎
燃料タンク	◎ スチール 100L
デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル濡れ	◎
デフロック	/

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。助手席ドア灰皿欠品。F右フェンダー割れ。

記録簿 有 (H27,12~R2,11)

タイヤ残量





単位: mm

	13	13		
	—	—		
13	13	13	13	
—	—	—	—	
スベア		3	—	

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB 「T5DD529」	平成25年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。左観音式サイド扉。リヤ跳ね上げ扉。前立て下部鉄板外れ。右側面下部鉄板欠品、ベニア板浮き、割れ。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5D3021」	平成25年
【備考】最大荷重1000Kg。庫内PGリモコン付。油圧シリンダー左右渗み。PG寸法：全長1505mm。全幅2360mm。有効効1220mm。有効幅2230mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

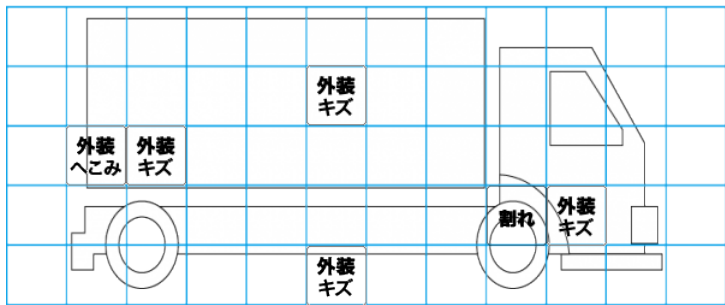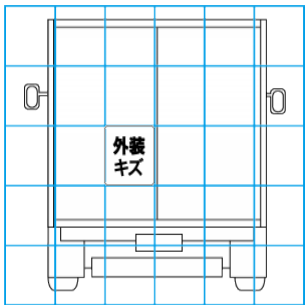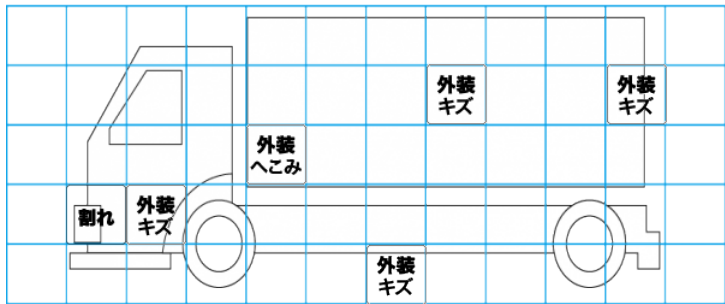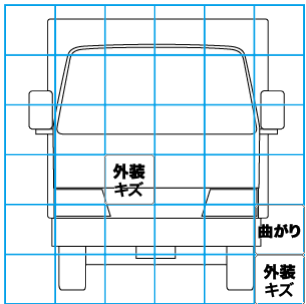

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----