

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成23年2月	BKG-FC7JJYA	冷凍バン	FC7JJY-13158
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
590,845km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：5,830 mm 幅：2,170 mm 高：2,110 mm 門高：2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	H I D レンズくもり。
オイル漏れ	○	エンジン後方滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 綿板張り。			
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。センターコンソール蓋割れ。
記録簿	有（H23/5～R2/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
5	5	3	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		2	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	4KV0290-03 「HFCJA-FLAFDN」	平成23年
【備考】断熱リヤ75mm、サイド50mm。ラッシングレール2段。水抜き穴前2ヶ。庫内灯3ヶ。リヤ保冷カーテン。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50-1L2	平成23年
【備考】-30℃設定。（ 1hで +18.5℃ → -9℃ 確認）。加温付（動作未確認）。			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6465D 「S20105251」	平成23年
【備考】最大荷重1000Kg。PG寸法：全長1555mm、全幅2200mm、有効長1300mm、有効幅2060mm。ゲート後方部曲がり。ゲート取付曲がり（荷台と高さ合わず）。油圧シリンダー滲み。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂

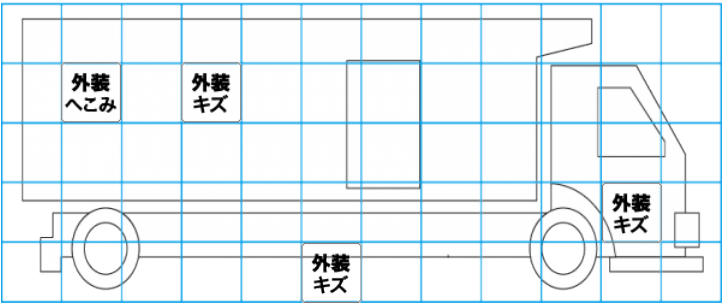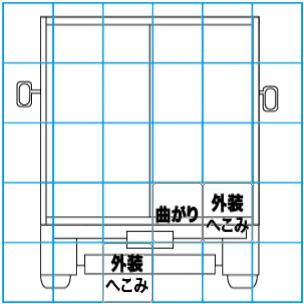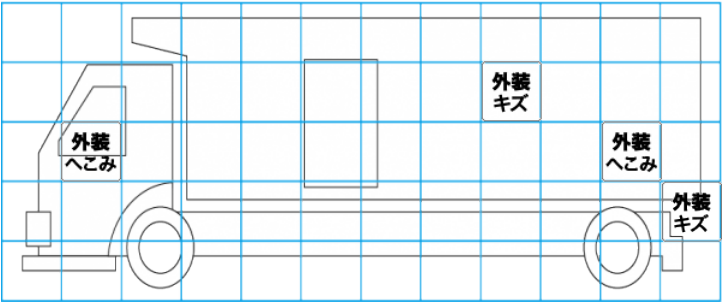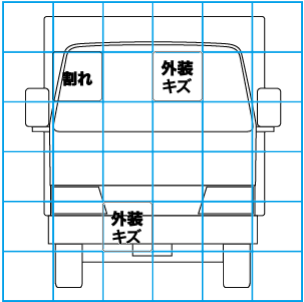

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ