

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年9月	SKG-FSR90T2	冷凍ウイング	FSR90-7002991
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
432,256km	210PS/154KW	A/T スムーサー 6速	エア	長: 6,130 mm 幅: 2,200 mm 高: 2,220 mm 門高: 2,150 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	ドアレンズ左右傷
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係 点検項目 結果 状態		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	パワステ	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		ハンドル	○	擦れ
ミッション 点検項目 結果 状態			ETC	/		燃料タンク	◎	スチール 150L
			タコグラフ	/		デフ 点検項目 結果 状態		
ギア鳴き	◎		上物仕様 点検項目 結果 状態					
ギア抜け	◎					床材質	/	アルミ 縞板張り。
クラッチ	/		異音 ◎ オイル漏れ ◎ リターダ /			デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ、傷。左フォグランプ水混入。
 記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	10			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
9	9	9	9	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	11	—		スペア	245/80R17.5	—	—
素材: スチール				備考: スペアのみ、スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本トレクス	13W-06159	平成25年
【備考】床アルミ縞板、ウイングサイドのみ断熱32mm。ラッシングレール2段。引き出しフック6対。庫内灯6ヶ。			
冷凍機/直結	デンソー	CGA777	平成25年
【備考】-32℃設定(1hで +25℃ → -4℃ 確認)。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

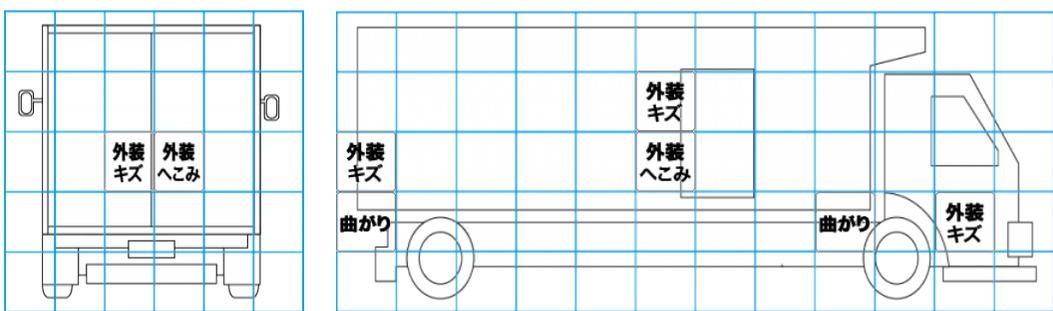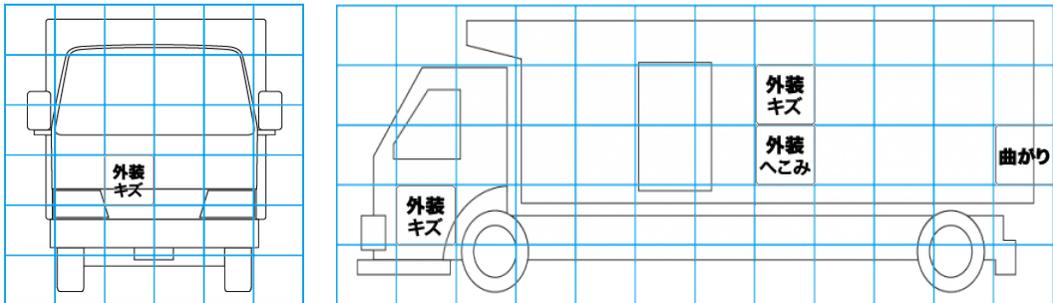

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ