

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年9月	TKG-NLR85AN	冷凍パン	NLR85-7013912
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
227.751km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長: 3,010 mm 幅: 1,680 mm 高: 1,790 mm 門高: 1,780 mm

◎: 良好    ○: 通常走行問題なし    △: 要修理    /: 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	前: 右割れ ひび割れ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	△	カバー外れ アンダーミラーレンズ 欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	○	排気漏れ	バックカメラ	△	映らない	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	ステンレス	燃料タンク	◎	75L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 助手席灰皿破損    メインキー曲がり    室内汚れ  
記録簿 有 (H26/3~R2/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
2	4	3	2	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		195/75R15	—
素材: スチール    備考:							

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GMC 「E1J0709」	
【備考】 サイドドア    リヤ、サイド断熱75mm    水抜き穴2ヶ    すのこ    庫内灯2ヶ    ※90度ストッパー両側破損			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	菱重	TDJS35A 「L2」	
【備考】 スタンバイ付    -30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

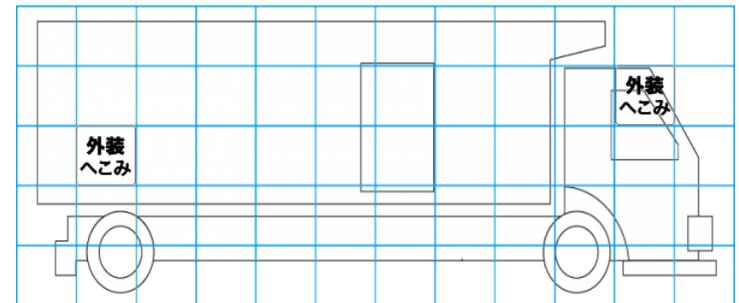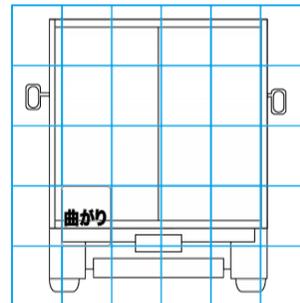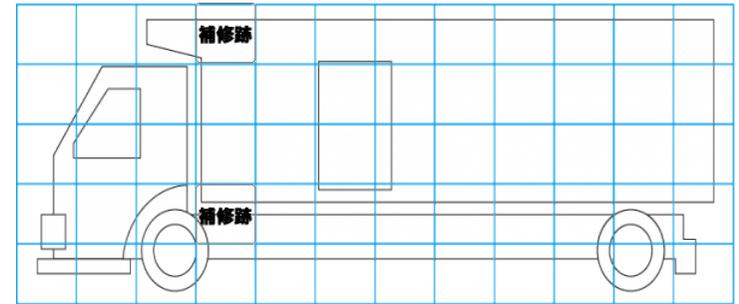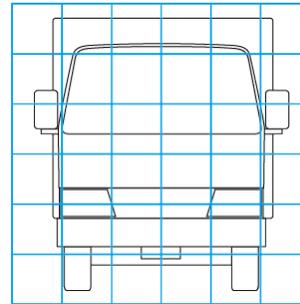

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ