

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年3月	TKG-FRR90T2	冷凍バン	FRR90-7058582
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
632,067km	210PS/154KW	A/T	エア	長: 6,047 mm 高: 1,889 mm 幅: 2,287 mm 門高: 2,060 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	振動有、タペット異音	エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	前: 右不灯
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	カバー外れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	△	不動	パワステ	◎	
			ETC	/	電格スイッチ欠損	ハンドル	◎	
			タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 150L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 フロアマット破れ。室内灯割れ。灰皿破損、欠品。ヒューズボックスカバー外れ。リア泥よけ破れ。左フロントフェンダー割れ。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
1	2	0	0	225/80R17.5	225/80R19.5	225/80R19.5	225/80R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	—	—		スペア	—	—	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F135786	平成26年2月
【備考】 ラッシング2段。ジョロダー4列。サイドドア片観音。移動式間仕切り(着脱不可)。庫内灯4ケ。断熱サイド75mm。リア100mm。			
冷凍機/直結	東プレ	XZ79L0D-T	平成26年2月
【備考】 2エバー。設定温度-30℃。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-64750 「S50105982」	平成26年1月
【備考】 最大昇降質量1000kg。長1550mm、幅2200mm、ストッパー迄長1390mm、サイドストッパー幅2210mm。パワーゲート受けローラー破損。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)

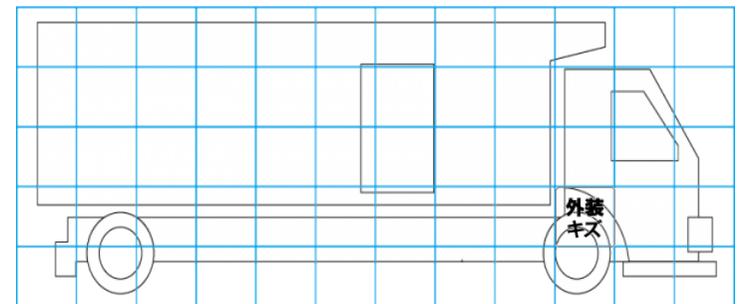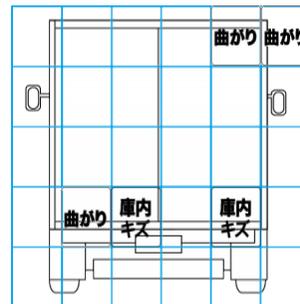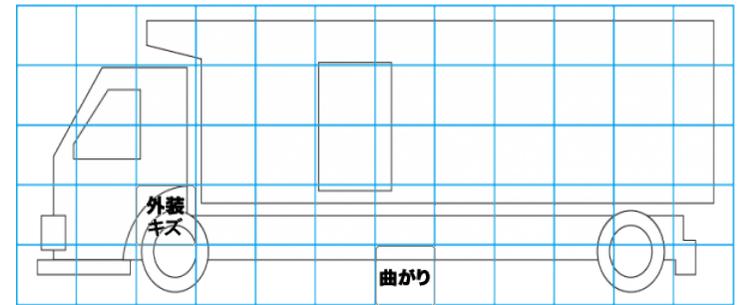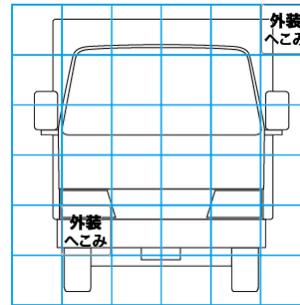

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----