

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成26年9月	TKG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7070488	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
339,102km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,250 mm 高:2,190 mm	幅:2,280 mm 門高:2,120 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ブローバイケースしみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 左右カバー割れ。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。助手席ドア灰皿欠品。蛍光灯暗い。F左フェンダー割れ。
記録簿 有 (H28.9~R2.9)

▼ **タイヤ残量**





単位:mm

	11	11	
	—	—	
11	11	11	11
—	—	—	—
スベア		2	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スピア	<u>225/80R17.5</u>	—	
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	496F4900	平成26年
【備考】ラッシングレール2段（左レール曲がり有）。庫内灯2ケ。前立て穴あき有。左観音扉式サイド扉。リヤ跳ね上げ扉。			
パワーゲート／跳ね上げゲート		PRAM10-1455	平成26年
【備考】最大荷重1000Kg。庫内PGリモコン付。カート脱着防止L型アングル割れ、曲り。PG寸法：全長1560mm。全幅2330mm。有効長1300mm。有効幅2180mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)

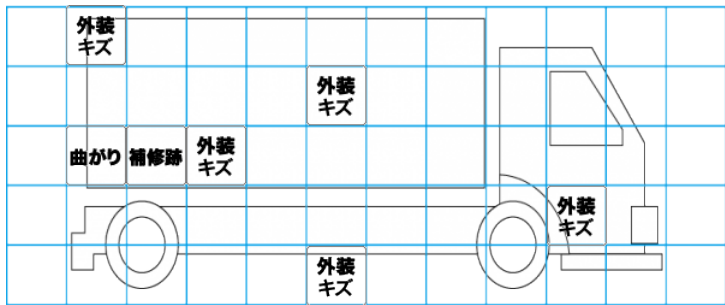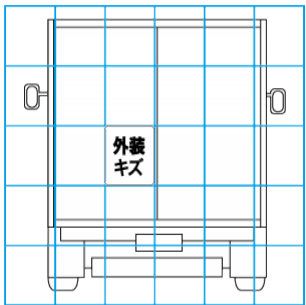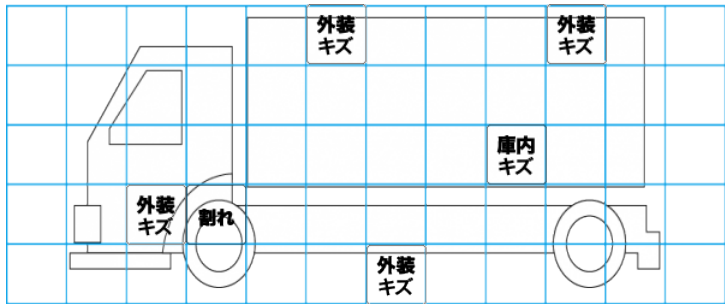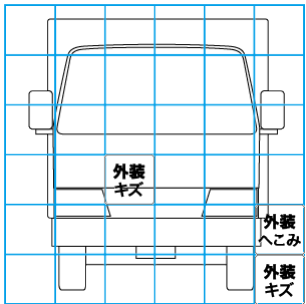

【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ