

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成27年6月	TKG-XZU720M	ドライバン	XZU720-0009237	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
152.437km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長:5,100 mm 高:2,200 mm	幅:2,080 mm 門高:2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハログン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内汚れ、キズ。アイドリングストップ付。社外品シフトノブ。助手席側エアコン吹出口割れ。後軸ショックアブソーバ左右にじみ。 ※R3/04月：走行151.424km時クラッチOH済
記録簿	有（H28/7～R3/4）

タイヤ残量





単位: mm

	8	7	
	—	—	
6	6	6	6
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—
素材：スチール		備考：スタットレスタイヤ（スペアはノーマル）	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	キタムラ	T15-3792	平成27年5月
【備考】 ラッシングレール2段。左側スライド扉。庫内灯2個。90度ストッパー付。庫内歩み板付(門高は歩み板使用時の高さ)。歩み板格納時全長4990mm。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	キタムラ	LA-10	平成27年
【備考】 PG寸法：全長1500mm 全幅2100mm（有効長1230mm 有効幅1860mm）。最大荷重1000kg。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

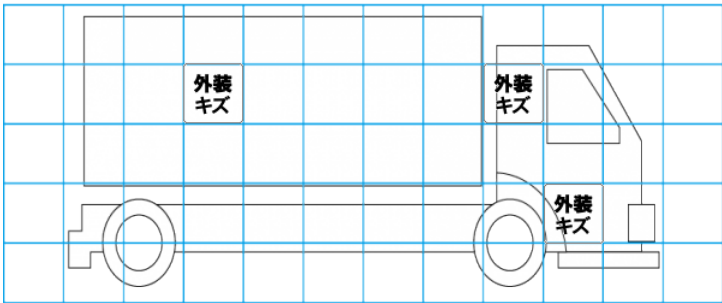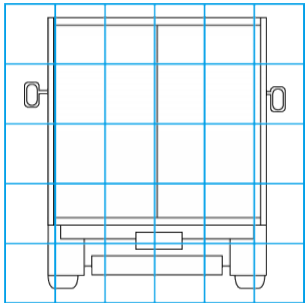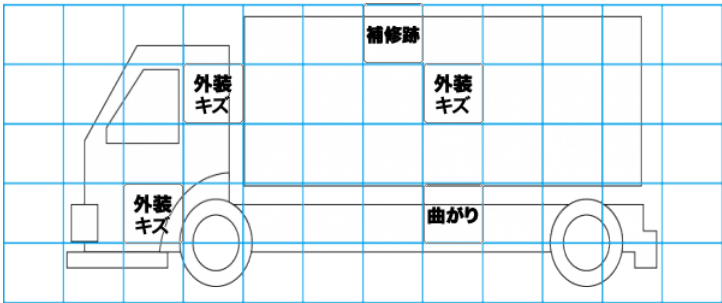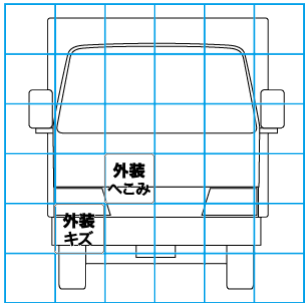

【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ