

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年12月	QPG-FU64VZ	冷凍バン	FU64VZ-500035
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
854,219km	380PS/279KW	A/T イノマツト 1 2速	エア－	長：9,370 mm 幅：2,280 mm 高：2,310 mm 門高：2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎	ロッカーケース 滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	○	スイッチ接触不良。			
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ キーストン	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス スーパードライブ付。
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	／							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	



特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。

記録簿 有（H27/7～R2/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	6			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
13	12	13	13	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
3	3	4	4	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	2	—		スペア	295/80R22.5	—	
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	LH140644	平成26年11月
【備考】 断熱リヤ70mm、サイド50mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。左右上部角LED庫内灯。水抜き穴前後2対。リヤ保冷カーテン。左観音式サイド扉。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SMA-CNA	平成26年
【備考】 2エバ。-35℃設定（1hで +31℃ → +3.3℃ 確認）。エバ下側高さ2100mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リベア 可)

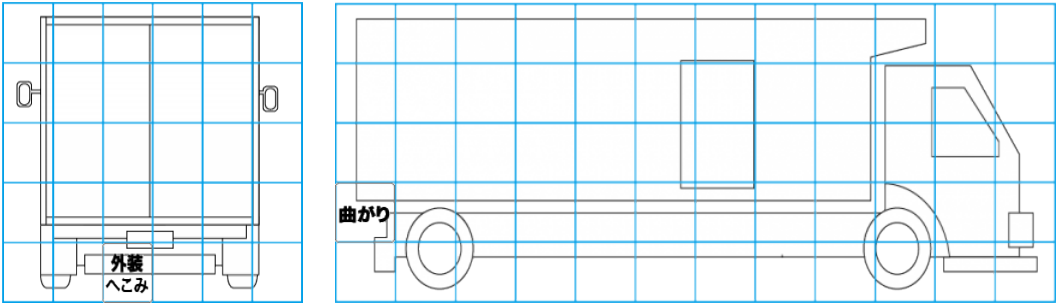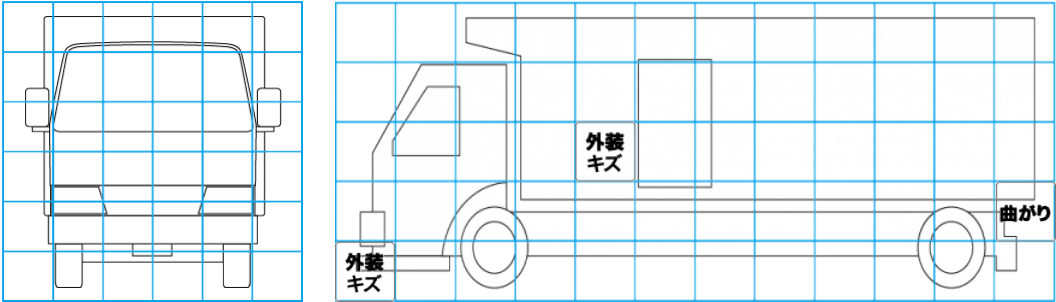

【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ