

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成26年5月	QKG-CG5ZA	冷凍バン	CG5ZA-12587
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
597,892km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長：9,350 mm 幅：2,290 mm 高：2,300 mm 門高：2,120 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 タバコ穴、擦れ、 汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎				
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ヘッドライト	◎	H I D
排気	◎		異常ランプ	◎		ウィンカー	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		ワイパー	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	ミラー	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		▼ 走行関係		
▼ ミッション			ETC	／		点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		リーフサス	◎	
ギア鳴き	◎		▼ 上物仕様			エアサス	◎	リヤエアサス
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態 <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td>	パワステ	◎	
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ 縞板	ハンドル	○	擦れ
異音	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L
オイル漏れ	◎					▼ デフ		
リターダ	◎	永久磁石式				点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	



特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。

記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	1			245/70R19.5	245/70R19.5		
1	1			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	0	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
1	2	2	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア					—	—	
素材：アルミ				備考：スペアタイヤ装備無。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	LH140190	平成26年4月
【備考】断熱材：後75mm横75mm。エアーシヨロダ4列。ラッシングレール2段。庫内灯2列。水抜き穴前後各2か所。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SAM-CNA「497200126BL」	平成26年
【備考】2エバ仕様。－35℃設定で1 H 2 9℃→3℃確認。 後部エバ高さ2160mm。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6476D「S50408897」	平成26年
【備考】PG寸法：全長1550mm全幅2400mm（有効長1290mm有効幅2315mm）。最大荷重1000kg。2枚折。庫内リモコン欠品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

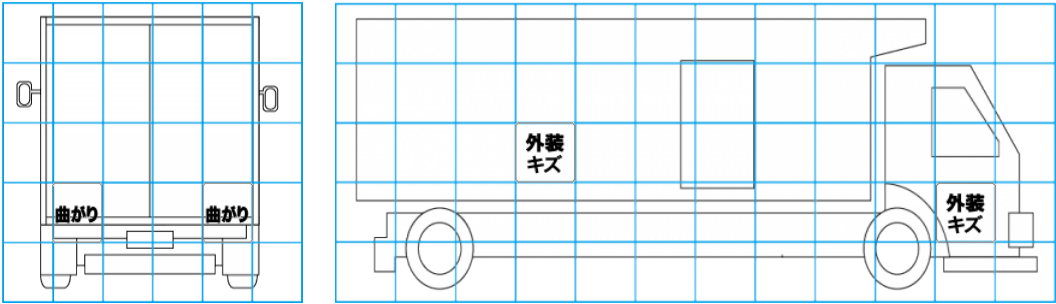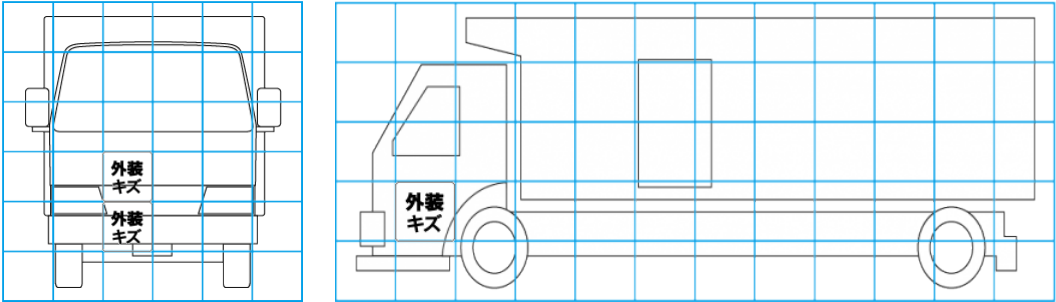

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ