

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年7月	TKG-FEB90	冷凍パン	FEB90-540816
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
37,573km	175PS/129KW	A/T	バキューム	長：4,780 mm 幅：1,960 mm 高：2,030 mm 門高：2,010 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎	左右格納。			
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 縞板			
ギア抜け	◎							
クラッチ	/							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項

キャビン汚れ、キズ。
※2019年11月22日、34,066Km時、ディーラーにてリビルトエンジン交換済み。





記録簿

有（H27/12～R3/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
8	7	7	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		7	—	スペア		225/80R17.5	—
				素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GAE3 「E1E9947」	平成27年
【備考】断熱材：横70mm後無し。ラッシングレール2段。庫内灯4個。水抜き穴前2個。左側サイド扉付。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS35A-L2 「585200055BL」	平成27年
【備考】-30℃設定で1H 20℃→-1.4℃ 確認。			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	KB3A 「G5E0563」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1510mm全幅2040mm（有効長1220mm有効幅1895mm）。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン欠品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

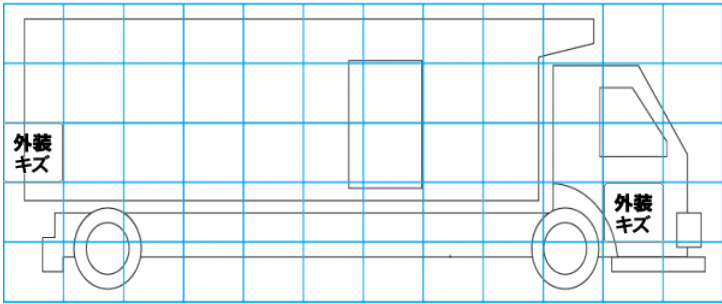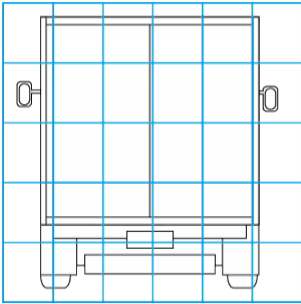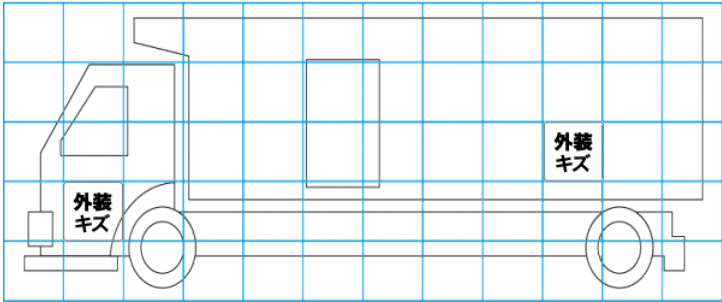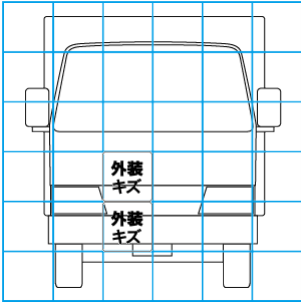

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ