

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年12月	LKG-FU55VZ	冷凍バン	FU55VZ-500188
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
938,717km	420PS/309KW	A/T イノマツト 1 2速	エア－	長：9,350 mm 幅：2,280 mm 高：2,290 mm 門高：2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	エンジン左側にじみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	割れ 右カバー割れ。左ワイパー不動。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		点検項目	結果	状態
ミッション			ETC	/		リーフサス	/	
			タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	◎	総輪エアサス スーパードライブ付。
			点検項目	結果	状態	パワステ	◎	
			ギア鳴き	◎		ハンドル	○	擦れ
ギア抜け	◎		床材質	/	アルミ キーストン。	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
クラッチ	/		上物仕様			デフ		
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
点検項目	結果	状態	外装キズ			点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。スベアー以外スタッドレスタイヤ。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	5			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
3	4	4	3	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
12	11	11	11	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				11	—		
				275/80R22.5	—		
素材：アルミ				備考：スベアーサイズ違い。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA6112 「B110834」	平成23年12月
【備考】 断熱リヤ70mm、サイド50mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール3段。左右上部庫内灯。水抜き穴前後2対。左観音式サイド扉。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SAM-CN	平成23年
【備考】-35℃設定（ 前+21℃ → -6℃、後+22℃ → -6℃確認）。 2エバ。前エバ下側高さ2090mm、後エバ下側高さ2150mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リベア 可)

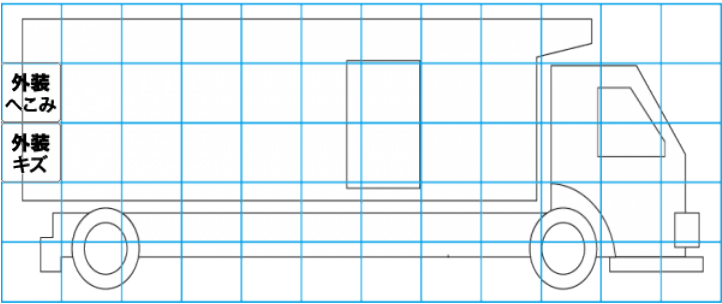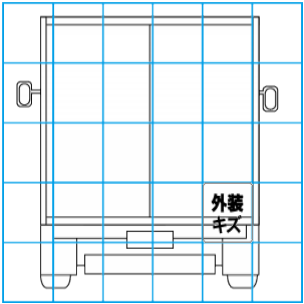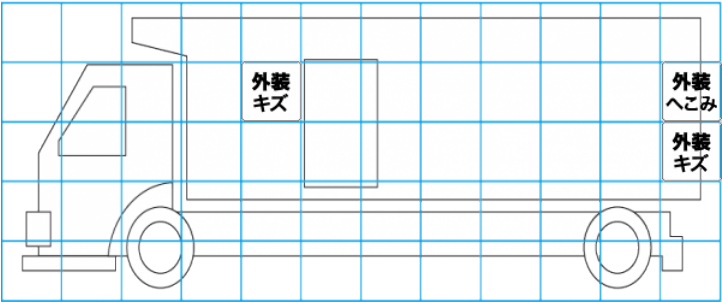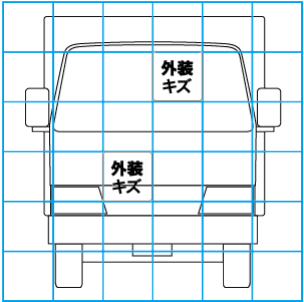

【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ