

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年5月	QPG-FU65VZ	冷凍パン	FU65VZ-520168	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
786,157km	380PS/279KW	A/T イノマツ	エア-	長:9,340 mm 高:2,400 mm	幅:2,270 mm 門高:2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	冷えない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン仕様。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	○	サイド: 右割れ、左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	/	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	ステンレス 400L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。インパネポケット欠品。タコグラフ欠品。クロスメンバー錆小。

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位: mm





	7	6	
	—	—	
6	4	4	4
10	8	8	10
スベア		4	—

タイヤサイズ			
	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	—	—
スペア		11R22.5 16PR	—

素材：アルミ 備考：スタットレスタイヤ（スペア含む）。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本トレクス	20-152643-2	平成29年
【備考】断熱材：後100mm横70mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯6個。水抜き穴前後各2個。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNF 「799100343BL」	平成29年
【備考】－35℃設定で1H 24.8℃→－4.0℃確認済み。スタンバイケーブル欠品。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)

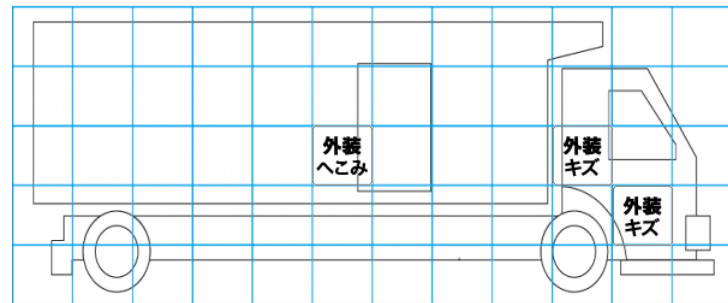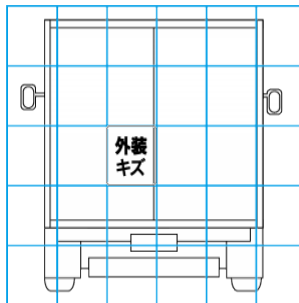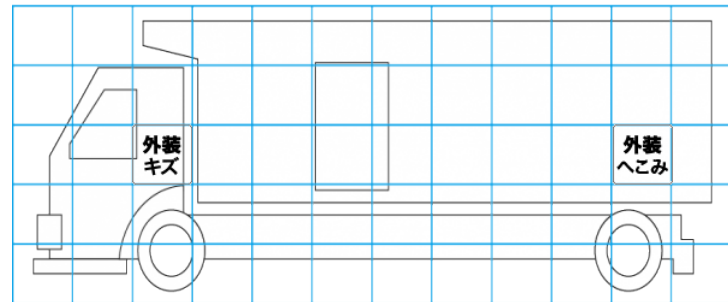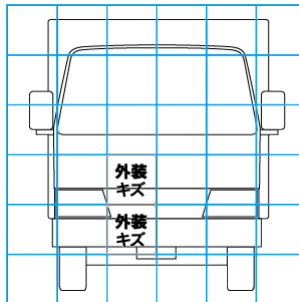

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------