

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年6月	TKG-XZU720M	冷凍ウィング	XZU720-0011517
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
135,601km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長:4,960 mm 幅:2,100 mm 高:1,980 mm 門高:1,900 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W（運転席）	◎
P/W（助手席）	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	◎ カラー
電格ミラー	◎
ETC	◎ 標準
タコグラフ	/
上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ アルミ 縞板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ
ドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。アイドルリングストップ付。右後車高灯割れ。前左、後左右タレゴム欠品。

記録簿 有 (H30/6~R2/5)

タイヤ残量





単位: mm

7	7		
—	—		
7	7	6	6
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>	
	—	—	
<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>	<u>215/70R17.5</u>
—	—	—	—
	スペア	<u>215/70R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：スタットレスタイヤ（スペアはノーマル）		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本フルハーフ	RMS 「W6D9342」	平成28年
【備考】断熱材：後75mm横35mm。ラッシングレール1段。引出フック4対。水抜き穴前後各2個。庫内灯5個（1個不灯）。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS40A-L2 「685400276BL」	平成28年
【備考】－5℃設定で1H 34.0℃→9.0℃			
【備考】ボデー各部看板消し塗装。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

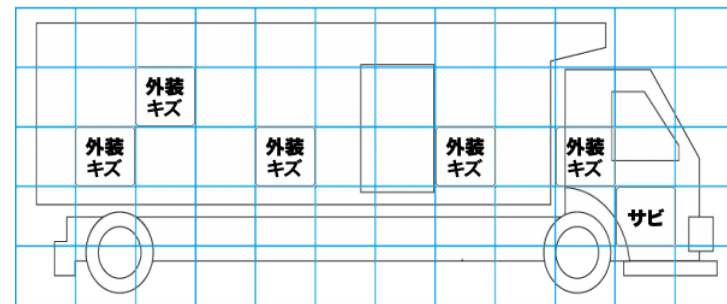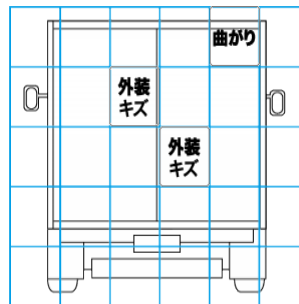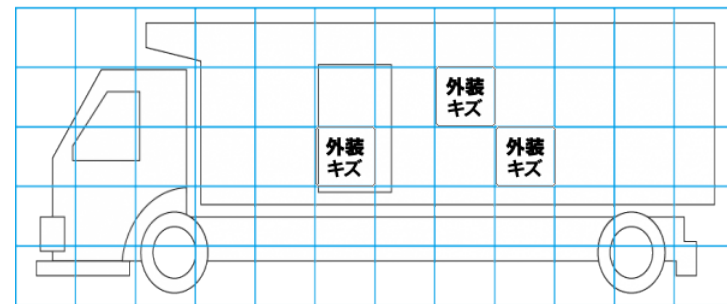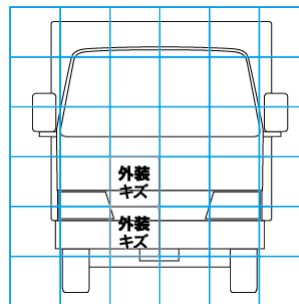

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----