

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成25年6月	GKG-CG5ZA	冷凍バン	CG5ZA-11284
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
696.934km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,380 mm 幅: 2,290 mm 高: 2,190 mm 門高: 2,140 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	ブレあり
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板張り。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ステータ錆、割れ。
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス 右後方リモコン付。
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ傷。タコグラフ欠品。インパネポケット欠品。
 記録簿 有 (H29/6)





タイヤ残量			
単位: mm			
4	4		
4	3		
2	0	1	1
4	5	5	5
スペア	12	—	

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材: スチール 備考: リヤタイヤ以外スタッドレスタイヤ。3軸目再生タイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	ELGO 「E7E0887」	平成25年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ジョロダール4列(ジョロダ付)。ラッシングレール2段。庫内灯5ヶ。前方水抜き穴2ヶ。			
冷凍機/サブエンジン(スタンバイ付)	菱重	TU85SA-CNA	平成25年
【備考】-30℃設定 (1hで +33℃ → ±0℃ 確認)。エ/ハ下部高さ1980mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リヘア可)

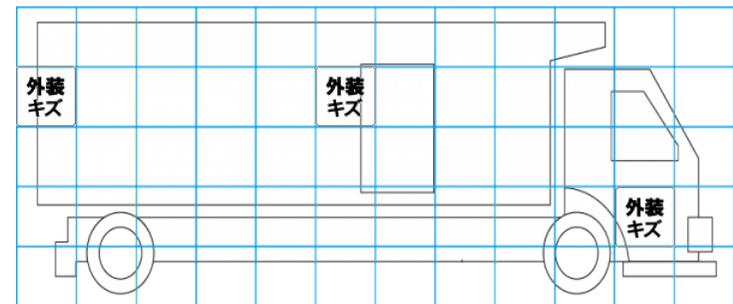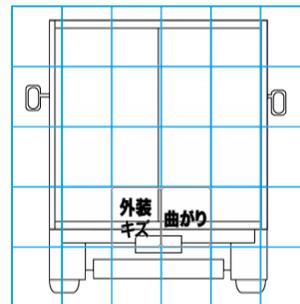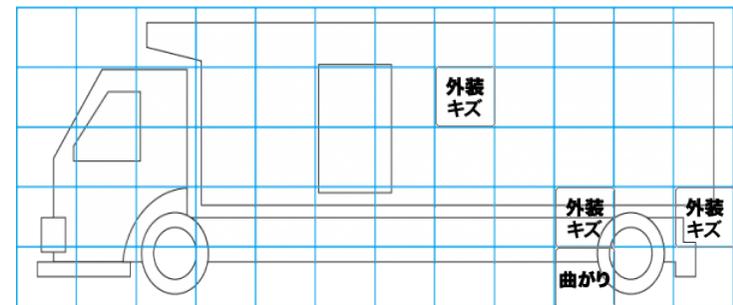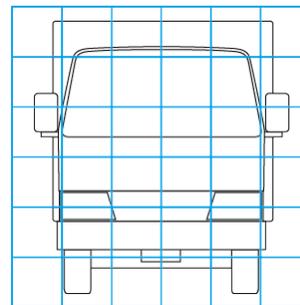

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----