

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成24年8月	QKG-CD5ZA	冷凍バン	CD5ZA-10273
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
約 621,000km	380PS/279KW	A/T エスコット 1 2速	エア－	長：9,250 mm 幅：2,280 mm 高：2,190 mm 門高：2,170 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース オイルクーラー付近漏れ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ミラーヒーター付き。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		床材質	／	アルミ キーストン。	エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
リターダ	／							
デフ						点検項目	結果	状態
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	／							

特記事項 ※上物年式違い。
記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	10		295/80R22.5	295/80R22.5		
	—	—		—	—		
3	3	4	2	—	—	—	—
8	7	11	9	—	—	—	—
スペア	—	—		スペア	—	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F050803」	平成17年3月
【備考】左サイドドア観音開き、フェリーフック2対、ラッシング2段、ジョロダー4列、エアリブ、天井結露防止シート、庫内灯庫内灯4個、UVオゾン消臭器、水抜き穴4カ所。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU 100SA-CNA 「397100092BL」	平成25年3月
【備考】-35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

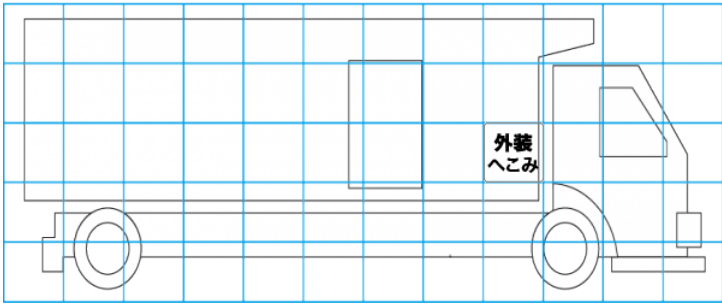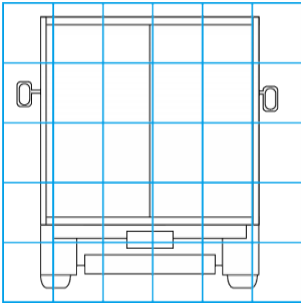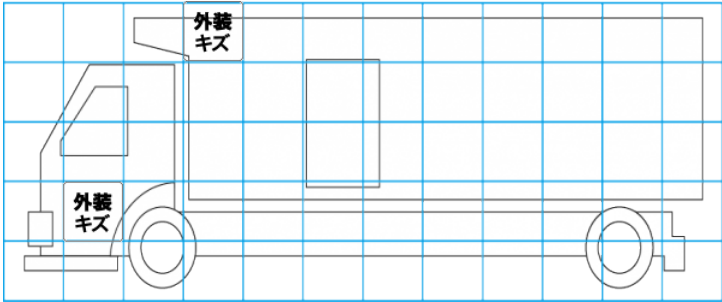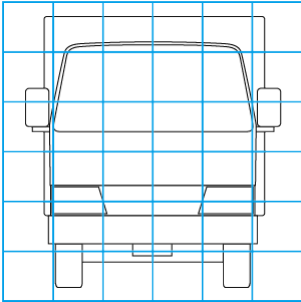

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ