

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年9月	LKG-FS55VZ	アルミウイング	FS55VZ-500317
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
514,179km	380PS/KW	M/T 7速	エアー	長：10,020 mm 幅：2,370 mm 高：2,620 mm 門高：2,560 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	エアコンコンプレッサー 付近滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	○	格納時異音。			
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 縞板張り。	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							



特記事項 キャブ内汚れ傷。左ステップスカート割れ。フロント右コーナーカバー割れ（ドアと干渉）。

記録簿 有（H25/9、H26/9、H28/6、R2/9～R3/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	2			265/70R19.5	265/70R19.5		
0	1			265/70R19.5	265/70R19.5		
5	5	0	0	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
5	4	4	4	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア					265/70R19.5	—	
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMJ 「W8D5776」	平成23年
【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯6ヶ（不灯）。センタービーム下部Jフック5ヶ。ウイングスイッチ4方。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

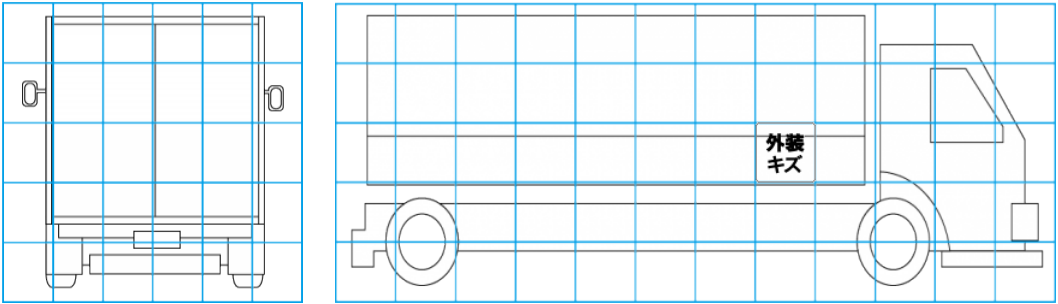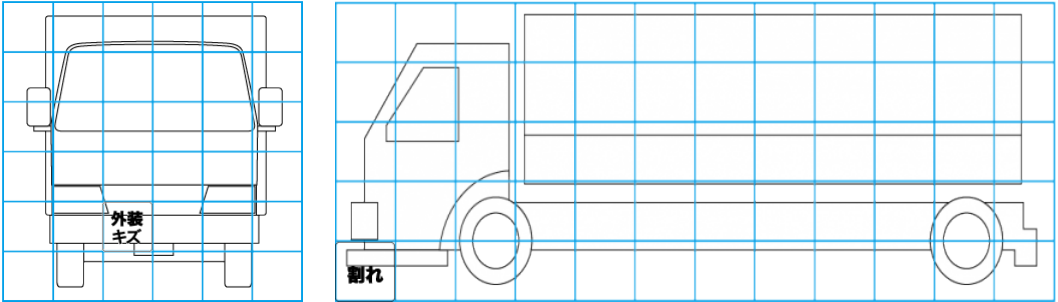

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ