

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年10月	TKG-FC9JKAG	冷凍バン	FC9JKA-16583
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
354,596km	210PS/154KW	A/T プロシフト 6速	エア－	長：6,140 mm 幅：2,290 mm 高：2,040 mm 門高：2,030 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン				
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態		
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、汚れ えぐれ。		
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D		
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	リヤ左右レンズひび。		
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎			
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	キャップ 左欠品。		
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係				
排気	◎		異常ランプ	◎						
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ					
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー					
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		点検項目	結果	状態		
ミッション			ETC	／		リーフサス	◎			
			タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	○	リヤエアサス、ひび		
			上物仕様			パワステ	◎			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	バンドル	○	擦れ		
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ キーストン（T型）	燃料タンク	◎	スチール 200L		
ギア抜け	◎					デフ				
クラッチ	／		点検項目						結果	状態
異音	◎		異音						◎	
オイル漏れ	◎		オイル漏れ						◎	
リターダ	／		デフロック			／				





特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。蛍光灯レンズ割れ。安全窓ロック折れ。

記録簿 有（H28/4～R3/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
11	12	1	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		2	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMGO 「E5E3909」	平成26年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド50mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。水抜き穴前後2対。観音扉ロックバーブッシュ減りガタあり。リヤ当たりゴム1ヶ欠品。リヤ右車高灯レンズ欠品。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成26年
【備考】-30℃設定（ 1hで +18.5℃ → -5℃ 確認 ）。			
格納ゲート／2枚折り。	新明和工業	RKA10-6475D 「S50803224」	平成26年8月
【備考】PG寸法：全長1555mm、全幅2300mm、有効長1285mm、有効幅2110mm。最大荷重1000Kg。ラジコン付。庫内リモコン欠品。ゲート後部穴あき有。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有（リペア 可）

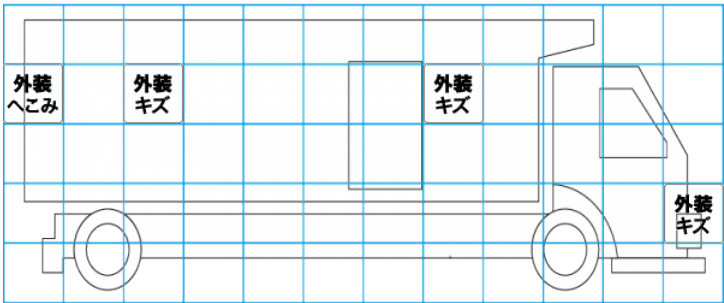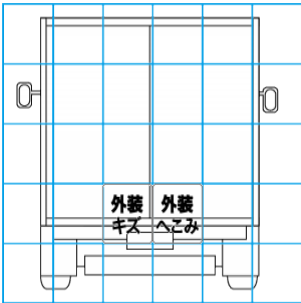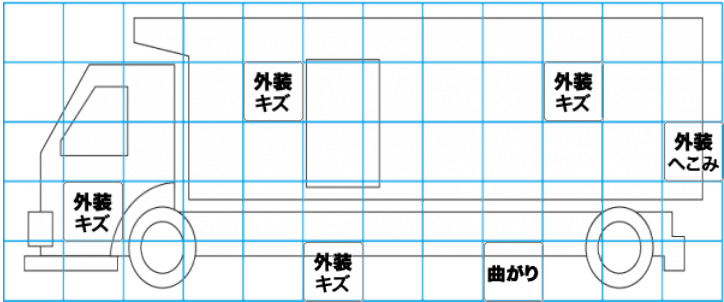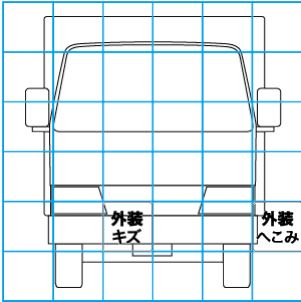

【外装】				【ボディ内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ