

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成25年12月	TKG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7056420	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
340.963km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,240 mm 高:2,200 mm	幅:2,300 mm 門高:2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタータ	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材
キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ステカバー欠品。
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。アイドルリングストップ付き。ナンバー灯不灯。
※R3/04月：走行336,645km時、ディーラーにて、リビルトエンジンASSY交換済。

記録簿 有 (H27/11~R3/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	12	11		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
4	10	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		3	—		225/80R17.5		—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB 「T5DD528」	平成25年
【備考】ラッシングレール2段、左側面扉付、庫内灯2個、天窓2個。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5D3020」	平成25年
【備考】PG寸法：全長1505mm全幅2360mm（有効長1220有効幅2235mm）、最大荷重1000kg、庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

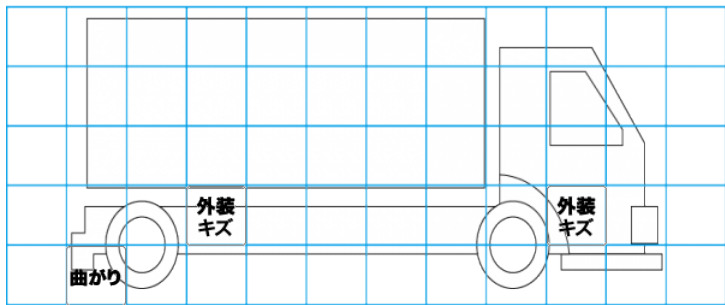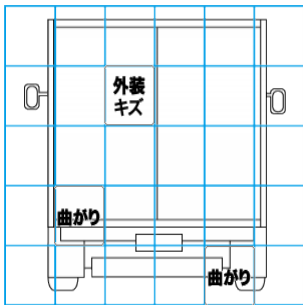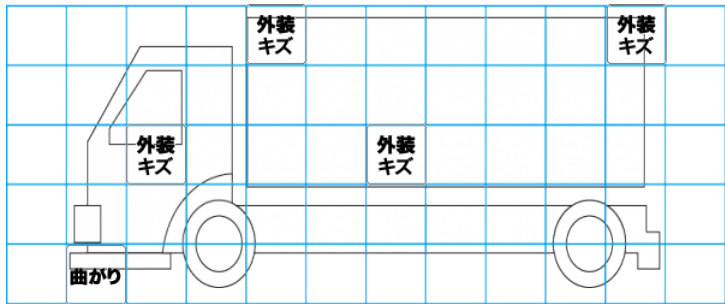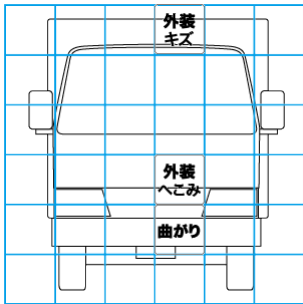

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----