

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年6月	QPG-FS64VZ	冷凍ウイング	FS64VZ-510521-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
825,627km	380PS/279KW	A/T イノマツト	エアー	長：9,400 mm 幅：2,330 mm 高：2,570 mm 門高：2,410 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	サイド: 右割れ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	○	レギュレーターガタ有り	ミラー	○	アンダーミラー欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	△	操作不良	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	/		床材質	/	アルミ	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項	キャブ内汚れ ボデー看板消し跡 ウイングキャッチ曲がり
記録簿	有 (R2/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	5			245/70R19.5	245/70R19.5		
	5	6		245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7	7	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	8	4	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				245/70R19.5			
0				—			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPT 2147-8 「B150194」	平成27年4月
【備考】 床キーストン ジョロダ－4列 ラッシング2段 エアラインレール サークュレーター			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	サーモキング	TZ1200	平成27年
【備考】 -25℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

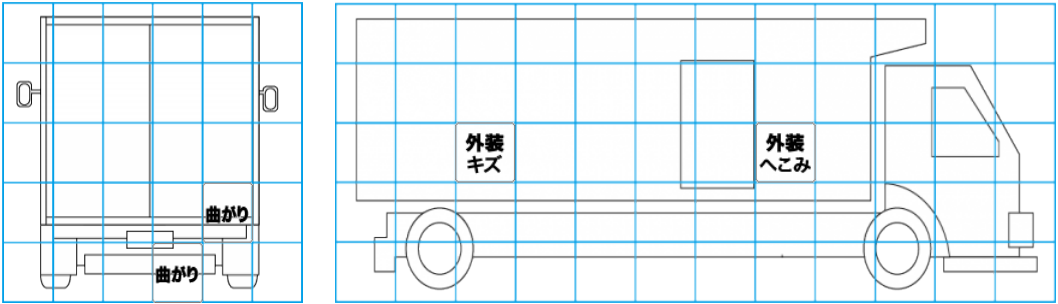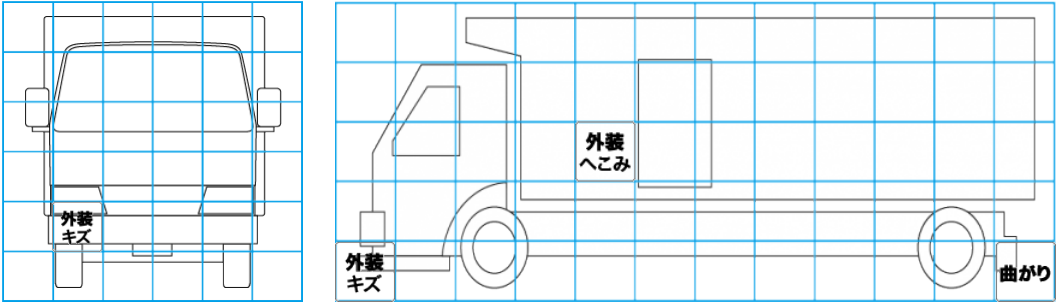

【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ