

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年8月	TKG-NPR85YN	冷凍バン	NPR85Y-7012881
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
368,294km	150PS/110KW	A/T スムーサー	バキューム	長：5,260 mm 幅：1,970 mm 高：2,030 mm 門高：1,850 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ウインカー	△	左：フォグランプ水滴 後：右割れ、左割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	デジタル			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ アルミ編	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ						デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 フロントコーナーパネル要交換。（右側ドア開閉時接触有り）、換気切替レバー部品一部欠品、庫内パネル留め具ネジ欠品、室内汚れ・タバコヤニ。

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	11			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
10	10	11	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				4	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GLE3 「E1EC592」	平成28年7月
【備考】ラッシング2段、移動間仕切り、庫内リモコン、庫内灯4ケ、フロント水抜き穴2ケ、カーテン2カ所、リア冷凍機庫内高さ1910mm、左スライドドア。			
冷凍機／直結	デンソー	DS42LN-P4E3	平成28年6月
【備考】-32℃設定、2エバー。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002J-3MRA2 「16T068555N」	平成28年7月
【備考】最大昇降荷重1000kg、3枚折、ゲート長1270mm、ゲート幅1990mm、ストッパー迄長1000mm、サイドストッパー幅2010mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

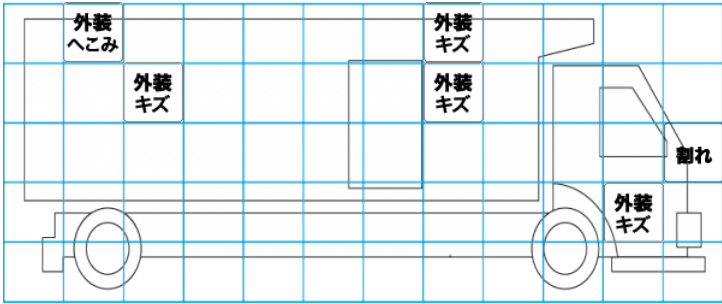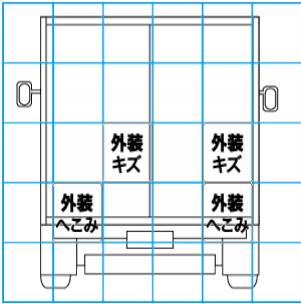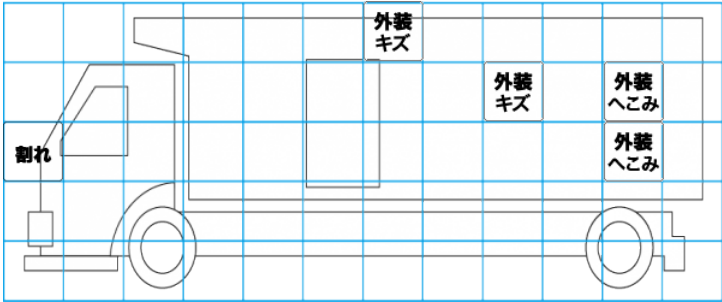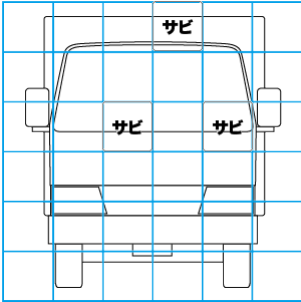

【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ