

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年3月	2KG-XZU720M	冷凍パン	XZU720-0015431
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
180,922km	180PS/132KW	M/T 6速	パキューム	長: 4,990 mm 幅: 2,000 mm 高: 2,060 mm 門高: 1,940 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎	左右格納式。	エアサス	/	
			ETC	/		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/	アルミ キーストン。	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。

記録簿 有 (R2/3~R3/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
9	9	9	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	12	—		スペア	225/80R17.5	—	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GLE4 「E1EF366」	平成30年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド55mm。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。間仕切り付。サイド保冷カーテン。リヤ保冷ロールカーテン。観音扉3枚折り。			
冷凍機/直結	菱重	TDJS50A-L2M	平成30年
【備考】-30℃設定 (1hで F, +35℃ R, +34.7℃ → F, +3℃ R, +7℃ 確認)。2エバ。リヤエバ下側高さ1910mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

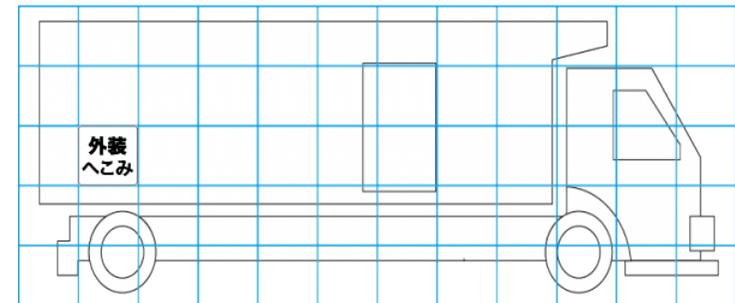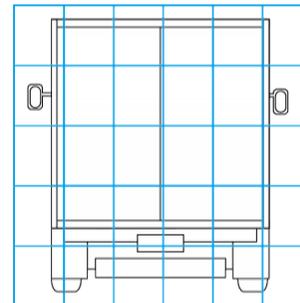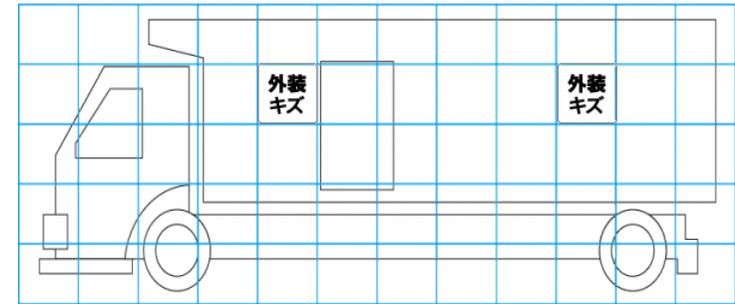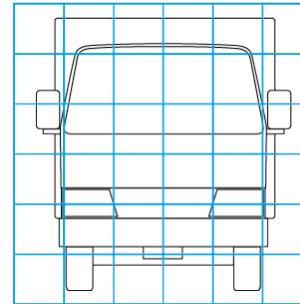

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】