

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成23年11月	SKG-NPR85YN	冷凍バン	NPR85Y-7000132	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
537,258km	150PS/110KW	M/T 6速	エア-	長: 5,050 mm 高: 1,870 mm	幅: 2,000 mm 門高: 1,830 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板張り。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	左ドアレンズ傷。
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
バンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 *R2/5/8、510675Km時リビルトエンジン交換、クラッチオーバーホール済。キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。
純正ドリンクホルダー不良。助手席ドア内張割れ。インパネポケット欠品。

記録簿 有 (R1/5~R3/8)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	10	9	
	—	—	
9	10	10	9
—	—	—	—
スベア		2	—

タイヤサイズ			
	225/85R16	225/85R16	
	—	—	
225/85R16	225/85R16	225/85R16	225/85R16
—	—	—	—
スピア		225/85R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GLE4 「E1E3087」	平成23年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。間仕切り付。 左右スライド式サイド扉。観音扉3枚折り。左側、リヤ保冷カーテン付。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2M	平成23年
【備考】 2エバ。-30℃設定（ 1hで +6.4℃ → -12℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)

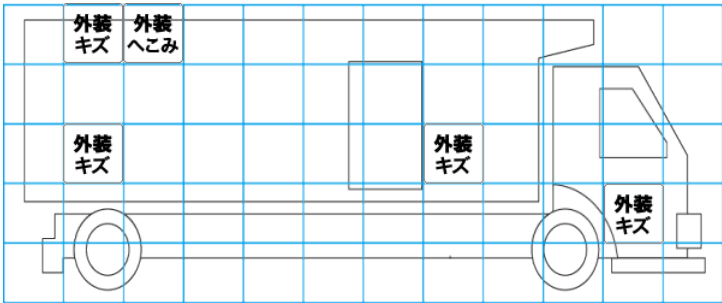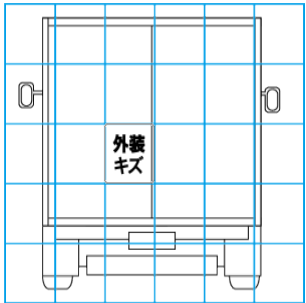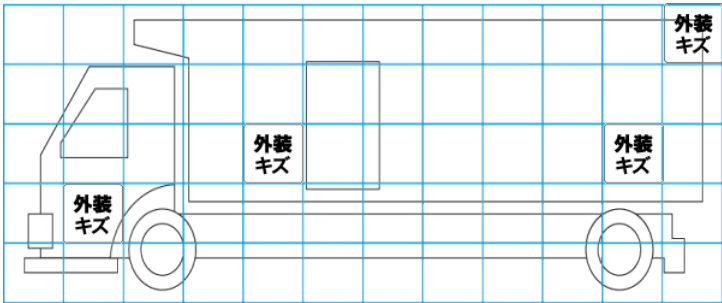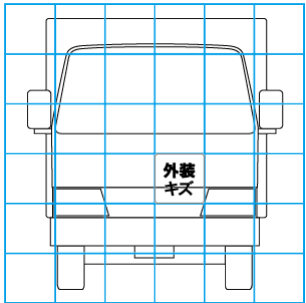

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----