

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成27年5月	TKG-XZU640M	ドライバン	XZU640-0004229	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
230.381km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:3,940 mm 高:1,940 mm	幅:1,730 mm 門高:1,870 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース 滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	○	内外気レバーノブ欠品。
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラ	◎	左右格納式。

EIC	◎	標準
タコグラフ	/	
点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ臭。助手席ドア灰皿に欠品。*R2/7月、207313Km時モータースにてクラッチオーバーホール済。

記録簿 有 (H29/5~R2/7)

タイヤ残量





単位: mm

	5	5	
	—	—	
4	6	6	3
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ				
	205/85R16	205/85R16		
	—	—		
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16	
—	—	—	—	
スベア		205/85R16	—	
素材：スチール	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2D8637」	平成27年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。内張穴あき有。			
パワーゲート／格納ゲート／3枚折 り。	極東開発工業	CG1001C-3MRA2 「15T048559N」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1345mm、全幅1695mm、有効長1070mm、有効幅1615mm。最大荷重1000Kg。ラジコン付。 庫内リモコン欠品。			
【備考】※ボデー各部看板消し塗装。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

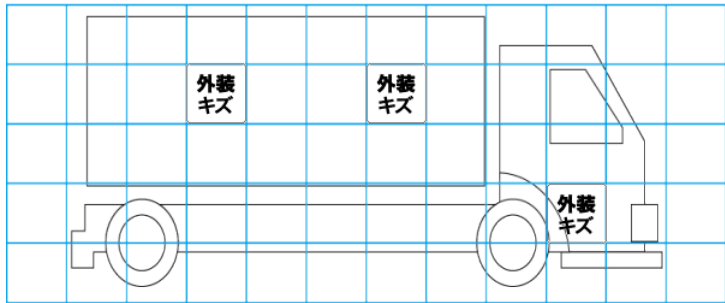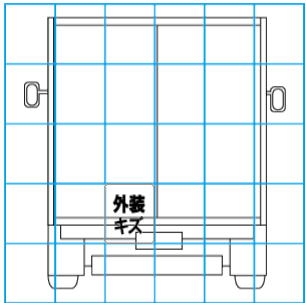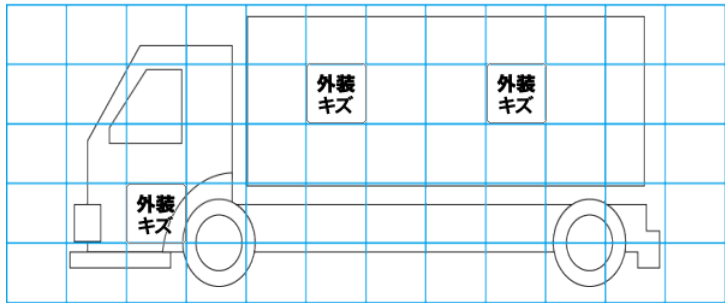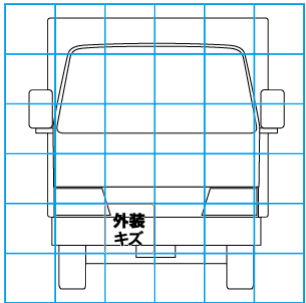

【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----