

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年8月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-521468
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
585,777km	380PS/279KW	A/T イノマツ 12速	エア-	長: 9,650 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャンビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	△	オイルパン割れ、オイル漏れ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
リッターダ	/							
デフ						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	◎					デフロック	◎	





特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。助手席ドア灰皿欠品。左右ステップスカート割れ。フロント社外品ナンバー枠割れ。左ドアノブメッキカバー割れ、右欠品。フロントバンパーコーナークーパー左右欠品。フロント右コーナークーパー割れ。 エアー漏れあり。

記録簿 有 (H29/8~R3/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	10	9	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	7	8	9	295/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		12	—	スベア		245/70R19.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パフコ	679A3064	平成28年
【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯4ケ。ウイング内張削れ有。門口エアロ割れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)

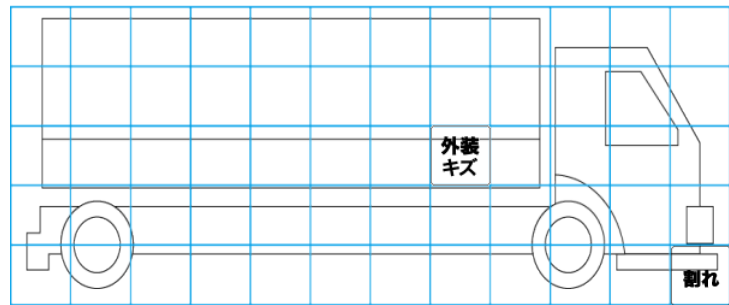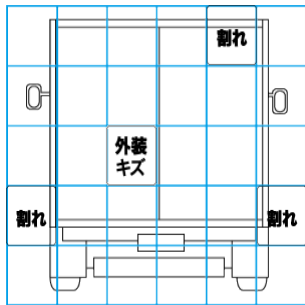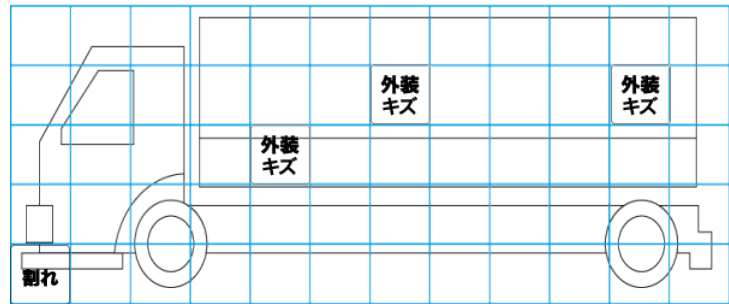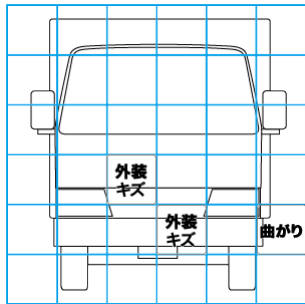

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------