

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年3月	QPG-FW1EXEG	冷凍バン	FW1EXE-15778
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
895,587km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,350 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,440 mm 門高: 2,400 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	左ブレーキランプレス ズビ
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	○	アッパータンク付近漏れ跡有り	P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	△	音出ない	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 型キーストン	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎							





特記事項 左右Fショックオイルにじみ有り。小物入れ欠品。

記録簿 有 (H29/3~R3/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	3			265/70R19.5	265/70R19.5		
	2	3		265/70R19.5	265/70R19.5		
3	4	2	3	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
2	2	1	2	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア		-	-	スペア			
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA7630-3 「B160157」	平成28年2月
【備考】ラッシング2段、ジョロダール4列、庫内灯両側1列LED、天井結露防止シート、水抜き穴4ヶ、簡易間仕切り有り、90度ストッパ。			
冷凍機/サブエンジン(スタンバイ付)	菱重	TU100SA-CNF 「699100111BL」	平成28年2月
【備考】-35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

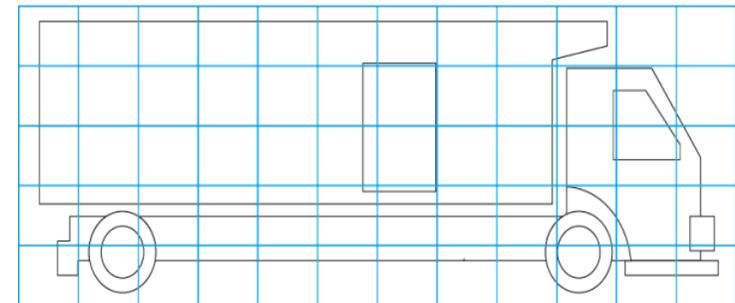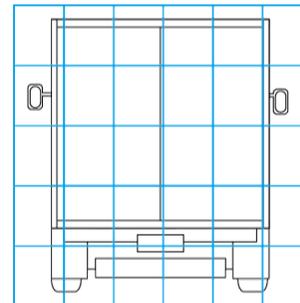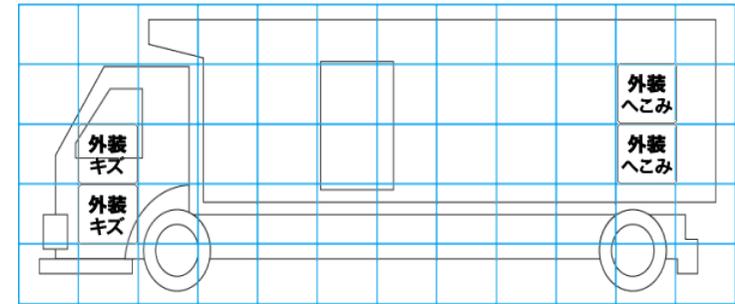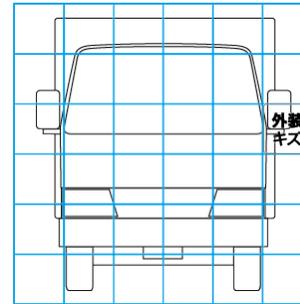

【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】