

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年6月	QDG-FV50VY改	トラクタ	FV50VY-505113
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
802.873km	420PS/309KW	M/T 7速	エア-	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き	エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース オイルクーラーオイル 漏れ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ミラーヒーター付き。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	操作不良 スイッチ破損。			
ターボ	○	オイルにじみ 特記事項へ	バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	/		エアサス	/	
			タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	4速、5速	床材質	/		ハンドル	○	擦れ
ギア抜け	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
デフ			デフ			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面				オイル漏れ	○	キャリア取付面
デフロック	◎					デフロック	◎	

特記事項 ターボ：VGシリンダ不動、マグネットVエア漏れ。 エアコンプレッサー吸気ホース破れ。

記録簿 有 (H24/9~R3/9)

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
飼料運搬車／フルトラクター	新明和工業	BSH250-20ES 「F304414241」	平成24年
【備考】 6室、最大積載容量23380ℓ、比重0.4、積載物：配合飼料。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)

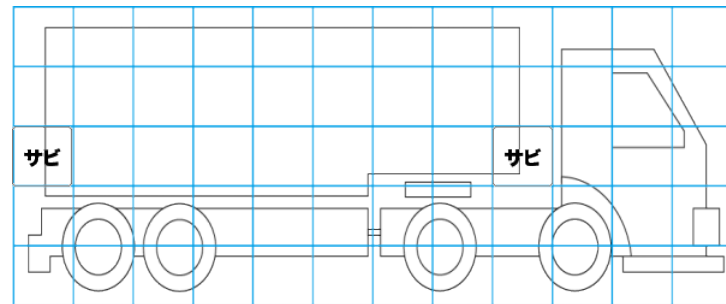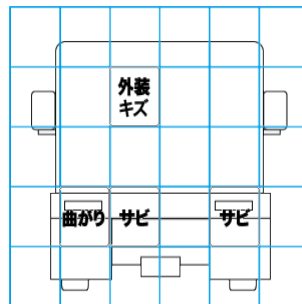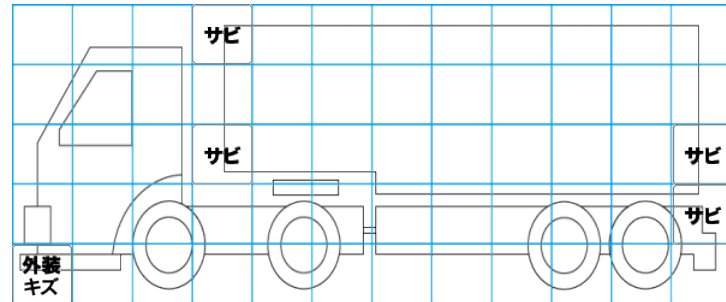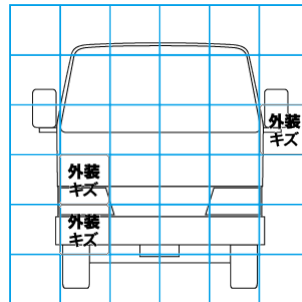

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------