日付: RO4. 04/06

♥ ม GROUP 車両チェックシート 管理番号: 1233037

車両情報								
車名	初年度登録	型 式	形状			車台番号		
三菱ふそう	平成28年1月	QPG-FS64VZ	QPG-FS64VZ 冷凍ウィング			FS64VZ-511768-B		
走行	馬力	シフト		ブレーキ		ボディ内寸		
723,425km	380PS/279KW	A/T イノマット	A/T イノマット			長:9,400 mm幅:2,330 mm 高:2,570 mm門高:2,480 mm		


○:良好○:通常走行問題なし			△:雲	△:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです						
▼ エンジン				F		•	キャヒ	ニ ン		
点検項目	結果	状態		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音	0			エアコン	0		シート	0	破れ	
オイル混入	0			スターター	0		ヘッドライト	0	HID	
オイル漏れ	0			オルタネーター	0		ウィンカー	Δ	左ドアウインカー割れ	
水混入	0			P/W(運転席)	0		ワイパー	0		
水漏れ	0			P/W(助手席)	0	上昇時キィ音	ミラー	0	ミラーヒーター付	
燃料漏れ	0			坂道発進装置	0					
排気	0			異常ランプ	0		•	走行队	•	
マフラー	0			オーディオ	0		点検項目	結果	状態	
ターボ	0			バックカメラ	0	カラー	リーフサス	0		
冷却水吹返	0			電格ミラー	0		エアサス	0	リヤエアサス	
7	ミッシ	 /ョン		ETC	0	標準	パワステ	0		
点検項目	結果			タコグラフ	0	アナログ	ハンドル	0	擦れ	
ギア鳴き	0		=	上标符口	上物色		燃料タンク		スチール 300L 300L	
ギア抜け	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		点検項目	結果		7	デフ		
クラッチ	/	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		床材質		アルミ I型キーストン	, 点検項目	結果	状態	
異音	0				i	怪イーストノ		-	7/ //Ш	
オイル漏れ	0	•					異音	0	*	
リターダ	/	•					オイル漏れ		キャリア取付面 にじみ	
							デフロック	0		


特記事項 運転席側シートエア漏れ、 記録簿 有 (H29/4~R2/11)


F	タイヤ残量			タイヤサイズ					
	10	11	<u>単位:mm</u>		245/70R19.5	245/70R19.5			
	4	5			245/70R19.5	245/70R19.5			
10	10	9	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5		
6	7	2	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5		
	スペア	5			ペア	245/70R19.5	<u> </u>		
				素材:スチール	備考: フロント2番	両側片減り			


上物仕様							
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式				
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPT2219-2 「B150842」	平成27年12月				
【備考】ラッシング3段、ジョロダー	-4列、エアーラインレール、サーキ	Fュレーター4個、庫内灯6ケ(LED)	、水抜き穴4ケ、丁番1ケ外れ。				
冷凍機/直結(スタンバイ付)	サーモキング	TZZ1200	平成27年				
【備考】-25℃設定							

外装状態									
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石						
有	確認済	/]/	飛石有(リペア 可)						

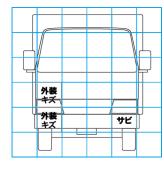

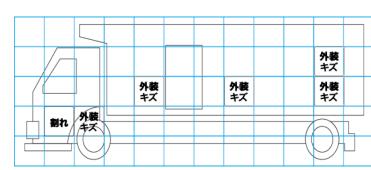

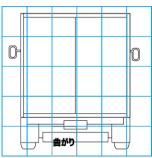

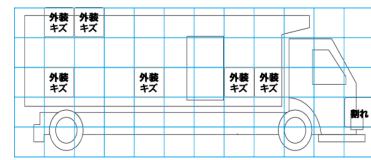

【外装】 【ボデー内】

外装 キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ	
-----------------	-------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-------	-----------	----------------	--